

## DEPARTEMENT DE L'AIN

● ABERGEMENT-DE-VAREY ● AMBÉRIEU-EN-BUGEY ● AMBRONAY ● AMBUTRIX ● CHÂTEAU-GAILLARD ● DOUVRES ●  
● ST DENIS-EN-BUGEY ● ST RAMBERT-EN-BUGEY ● TORCIEU ●

# STEASA

SYNDICAT DU TRAITEMENT DES EAUX  
D'AMBERIEU ET DE SON AGGLOMERATION



## RAPPORT ANNUEL 2018

Système d'assainissement Ambérieu en Bugey – Les Allymes

### BILAN GENERAL DE FONCTIONNEMENT

*Conformément aux dispositions de l'article 20  
de l'arrêté du 21 juillet 2015*

# TABLE DES MATIÈRES


<b>LE TERRITOIRE .....</b>	<b>3</b>
I. LOCALISATION .....	3
II. HISTORIQUE.....	4
III. COMPÉTENCES ET VOCATIONS .....	4
1. <i>Les vocations</i> .....	4
2. <i>Les compétences</i> .....	5
IV. ORGANISATION .....	5
1. <i>Effectifs</i> .....	5
V. PATRIMOINE .....	7
VI. LA GESTION DU PATRIMOINE .....	9
1. <i>Objectifs</i> .....	9
2. <i>Branchements ou travaux</i> .....	9
3. <i>Connaissance patrimoniale</i> .....	9
4. <i>DT-DICT</i> .....	10
VII. LES ACTIVITES ET MISSIONS.....	11
1. <i>Quelques chiffres</i> .....	11
2. <i>Les branchements</i> .....	12
3. <i>Le contrôle de branchements</i> .....	12
4. <i>Urbanisme – PFAC</i> .....	13
5. <i>Prestations diverses</i> .....	14
6. <i>Gestion foncière</i> .....	14
7. <i>Gestion de la commande publique</i> .....	15
VIII. LES DEPENSES ET RECETTES EN 2018.....	19
IX. LES INDICATEURS DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT .....	21
<b>LE SYSTEME D'ASSAINISSEMENT D'AMBERIEU EN BUGEY - LES ALLYMES.....</b>	<b>22</b>
I. SITUATION GEOGRAPHIQUE.....	22
II. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU SYSTEME.....	23
1. <i>Caractéristiques de la station</i> .....	23
2. <i>Le rejet au milieu naturel</i> .....	23
3. <i>Le réseau</i> .....	23
a. <i>Le réseau en quelques chiffres</i> .....	23
b. <i>Les rejets industriels</i> .....	24
III. LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU .....	24
1. <i>Fréquence de déversement et estimation des volumes déversés</i> .....	24
2. <i>Le curage des réseaux</i> .....	24
3. <i>Les travaux effectués</i> .....	24
4. <i>Les incidents remarquables sur le réseau</i> .....	24
5. <i>Inspections télévisuelles</i> .....	24
6. <i>Contrôles de branchements</i> .....	24
7. <i>Urbanisme – PFAC</i> .....	24
a. <i>Urbanisme</i> .....	24
b. <i>PFAC</i> .....	24
8. <i>Eau potable</i> .....	24
IV. LE FONCTIONNEMENT DE LA STATION D'EPURATION DES ALLYMES.....	25
1. <i>Le poste de relevage</i> .....	26
2. <i>Les volumes enregistrés à la station</i> .....	26
a. <i>Au 1<sup>er</sup> étage</i> .....	26
b. <i>Au 2<sup>nd</sup> étage</i> .....	26
3. <i>Performances et rendements</i> .....	26
a. <i>En entrée de station</i> .....	27
b. <i>En sortie de station</i> .....	28
4. <i>Les boues produites à la station d'épuration</i> .....	28

5.	<i>Les sous-produits d'assainissement</i> .....	28
6.	<i>La consommation électrique</i> .....	28
7.	<i>La maintenance, suivi et réparations</i> .....	29
a.	Maintenance électromécanique .....	29
b.	Entretien des Espaces Verts .....	30
c.	Curages des ouvrages .....	30
V.	LES COUTS DE FONCTIONNEMENT.....	31
VI.	LES PROJETS ET OBJECTIFS.....	31
VII.	CONCLUSION.....	31
VIII.	ANNEXE .....	32
1.	<i>Principe de l'épuration par filtres plantés de roseaux</i> .....	32
2.	<i>Bilan d'autosurveillance 2018</i> .....	34

## LE TERRITOIRE

### I. LOCALISATION

Le Syndicat de Traitement des Eaux d'Ambérieu et de son Agglomération (STEASA) est un Établissement Public à Caractère Intercommunal (EPCI) à compétence unique regroupant 9 Communes : Abergement de Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambronay, Ambutrix, Château-Gaillard, Douvres, Saint-Denis-en-Bugey, Saint-Rambert-en-Bugey et Torcieu. Son siège social est situé au 19 rue René Panhard à Ambérieu-en Bugey.

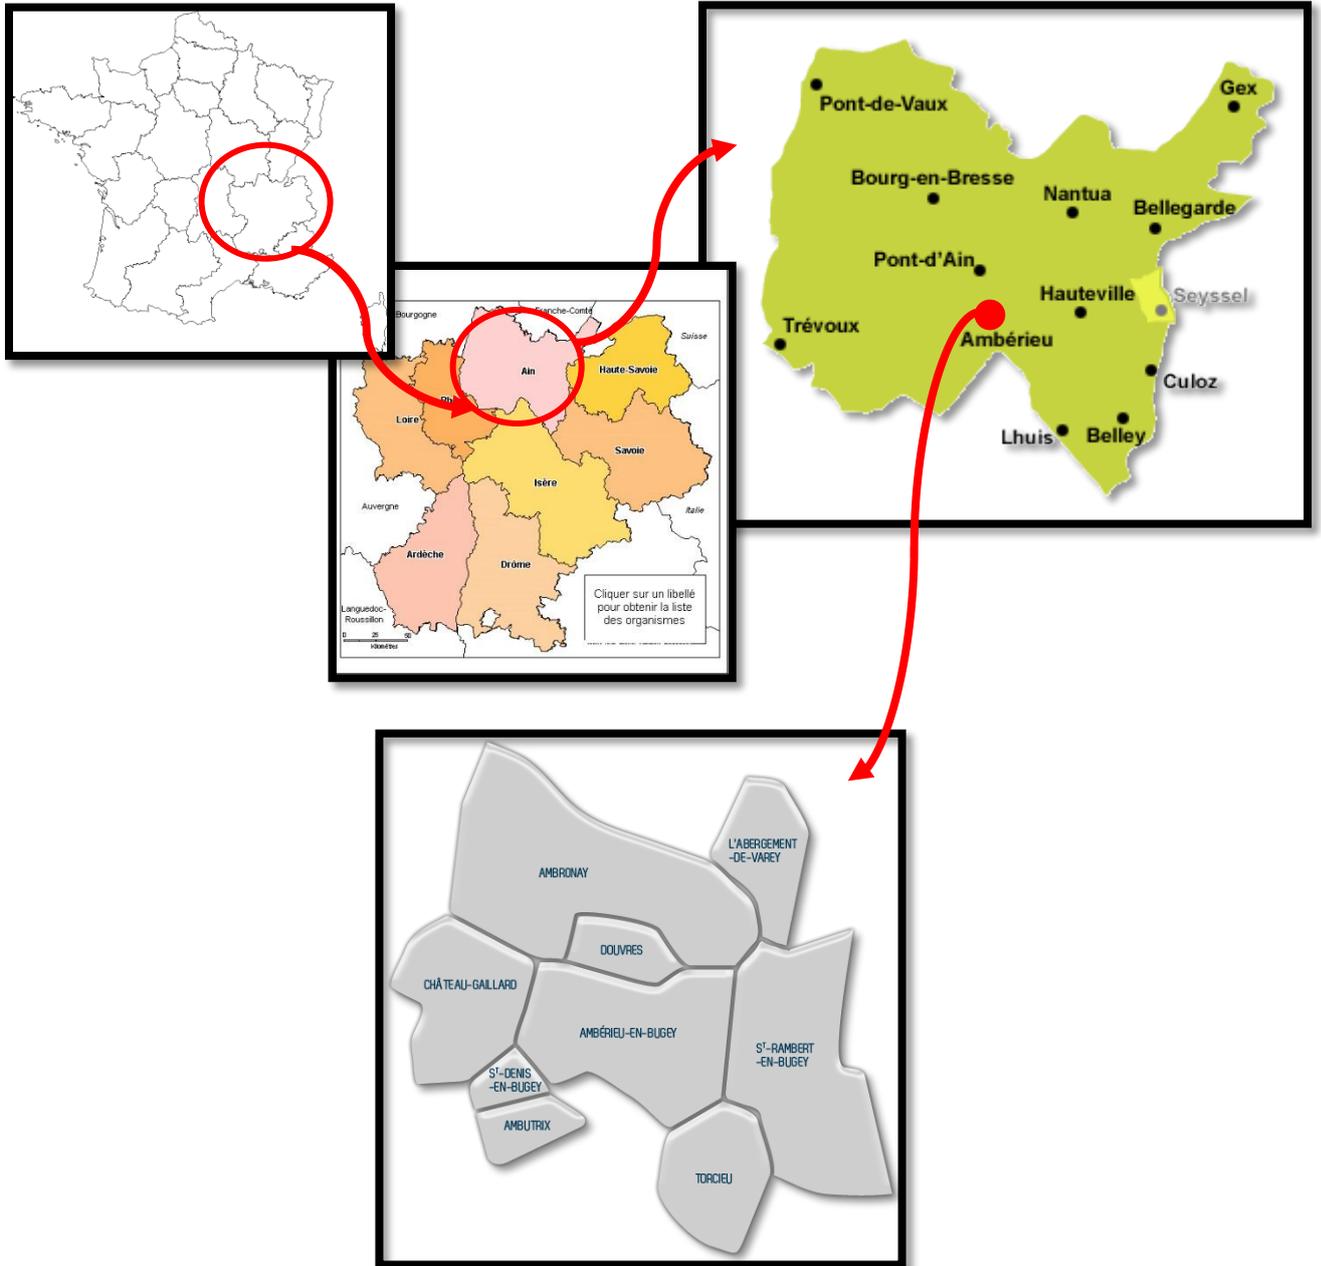

Localisation du STEASA

## II. HISTORIQUE

**1990** : Création du STEASA sous le statut de Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) avec pour compétence le traitement des eaux usées des communes d'AMBERIEU-EN-BUGEY, AMBUTRIX et SAINT-DENIS-EN-BUGEY.

**1991** : Intégration de nouvelles communes au STEASA :

- Ambronay,
- Château-Gaillard,
- Douvres,
- Saint-Rambert-en-Bugey,
- Torcieu.

**1993** : Construction d'une station d'épuration « Les Blanchettes » à Château-Gaillard pour traiter les eaux provenant des communes membres.

**2006** : Réalisation de l'unité de compostage pour la production de boues.

**2008** : Reprise en gestion de la station d'épuration de « Pré Cléret » à Ambronay.

**2013** : Évolution du STEASA : le Syndicat prend la compétence collecte et transfert des eaux usées et assure désormais la gestion de l'ensemble des systèmes d'assainissement. Le STEASA exploite désormais les 6 stations d'épuration macrophytes présentes sur l'agglomération ainsi que la fosse toutes eaux de Breydevent.

**2014** : Intégration de la commune de l'Abergement de Varey, avec transfert de la compétence collecte, transport et traitement via 2 stations d'épuration à filtres plantés de roseaux et 3 postes de relèvement.

La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoyait le transfert de la compétence « eau et assainissement » aux Communautés de Communes le 1er janvier 2018, en l'occurrence la Communauté de Commune de la Plaine de l'Ain. Cette échéance est repoussée à 2026.

## III. COMPÉTENCES ET VOCATIONS

### 1. Les vocations

Les vocations du syndicat sont les suivantes :

- Construction, entretien et gestion des stations d'épuration et des réseaux des communes qui appartiennent au syndicat.
- L'acquisition des terrains nécessaires à la bonne gestion des stations d'épuration, des réseaux et pour le traitement des boues d'épuration.
- La maîtrise d'ouvrage de toutes les études et travaux nécessaires au bon fonctionnement global des différents systèmes d'assainissement.

## 2. Les compétences

Le STEASA est une autorité organisatrice du traitement et du transport des eaux usées sur le territoire des communes membres.

Les stations d'épuration de Château-Gaillard et d'Ambronay Chef-Lieu sont exploitées via un marché de Prestations de Service par la société AQUALTER. Ce marché de prestations à débiter le 1<sup>er</sup> avril 2018 pour se conclure au maximum, s'il y a reconduction, le 31 mars 2026.

Les autres infrastructures ainsi que les réseaux sont exploitées en régie avec l'appui de prestataires.

## IV. ORGANISATION

### 1. Effectifs

Le STEASA compte à ce jour six salariés :

- 1 directeur ;
- 3 techniciens ;
- 2 agents administratifs.

Et 29 élus dont :

- 5 élus pour la commune d'AMBERIEU-EN-BUGEY
- 3 élus pour les 8 communes restantes.

Dont :

- 1 président
- 2 vices présidents

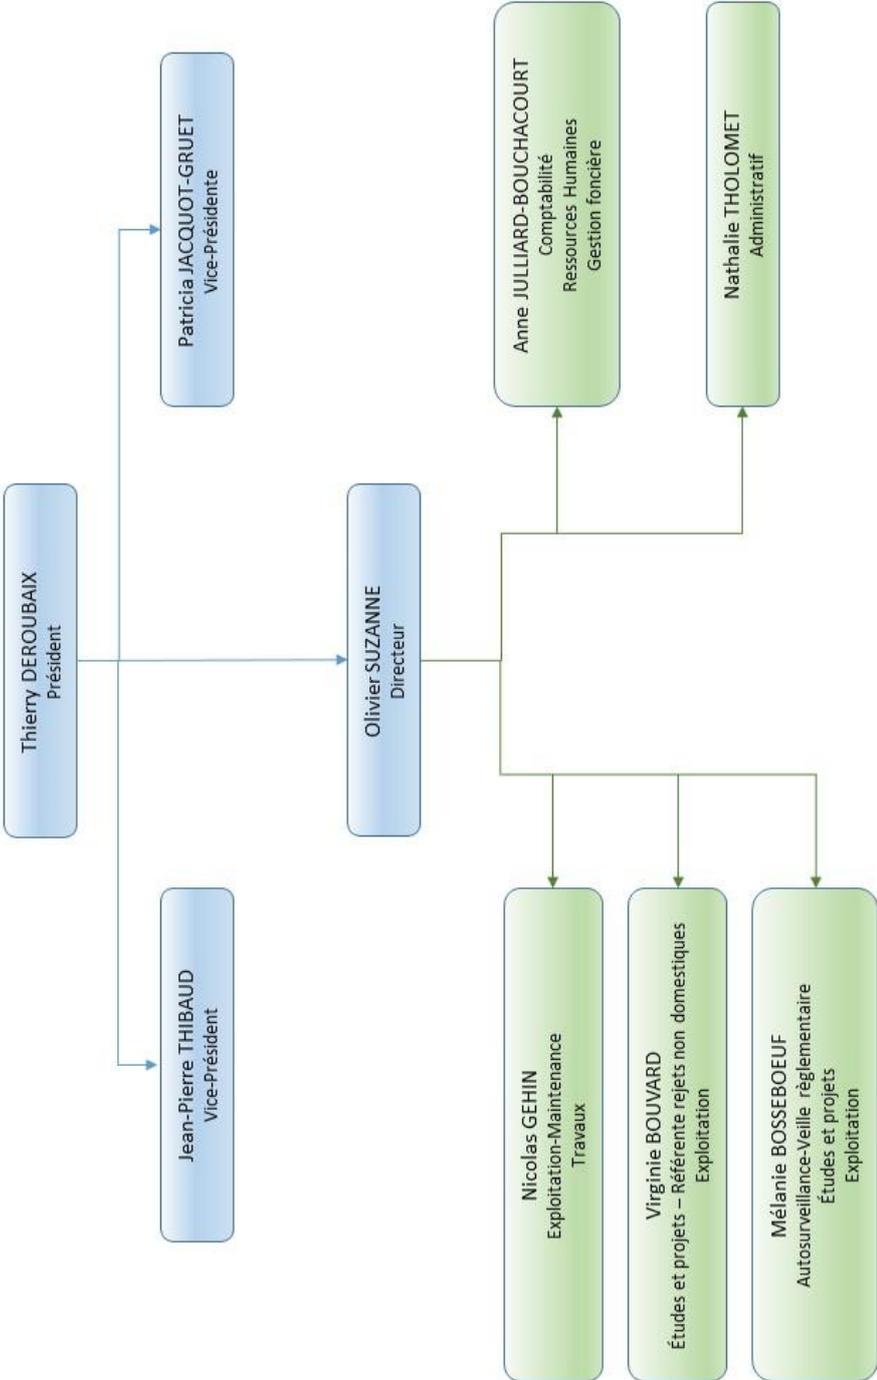


Figure 1: Organigramme du STEASA au 1er décembre 2018

## V. PATRIMOINE

Le STEASA c'est :

Libellé Système de collecte	Libellé STEP	Capacité en EH	Exploitant	Milieu Récepteur	Traitement	Destination des boues
ABERGEMENT-DE-VAREY - Chef-lieu	BOURG	268	STEASA	Ruisseau de l'Oiselon	Macrophytes	-
ABERGEMENT-DE-VAREY - Dalivoy	DALIVOY	117	STEASA	Talweg affluent de l'Oiselon	Macrophytes	-
AMBRONAY - Chef-lieu	AMBRONAY - CHEF LIEU	1 700	AQUALTER EXPLOITATION	Le Cozançin	Aération prolongée	Valorisation agricole
AMBRONAY - GV2C	GV2C	600	STEASA	Nappe alluviale de l'Ain	Macrophytes	-
AMBERIEU-EN-BUGEY - Chateau Gaillard	LES BLANCHETTES	33 300	AQUALTER EXPLOITATION	Albarine	Boue activée	Épandage agricole
AMBERIEU-EN-BUGEY - Les Allymes	LES ALLYMES	120	STEASA	Fossé d'infiltration	Macrophytes	-
TORCIEU - Mont de l'Ange	MONT DE L'ANGE	80	STEASA	Fossé d'infiltration	Macrophytes	-
SAINT-RAMBERT-EN- BUGEY - Javornoz	JAVORNOZ	100	STEASA	Ruisseau affluent de l'Albarine	Macrophytes	-
SAINT-RAMBERT-EN- BUGEY - Angrières	ANGRIERES	100	STEASA	Talus naturel	Macrophytes	-
SAINT-RAMBERT-EN- BUGEY - Lupieu	LUPIEU	100	STEASA	Ruisseau Le Brevon	Macrophytes	-
SAINT-RAMBERT-EN- BUGEY - Blanaz	BLANAZ	100	STEASA	Ruisseau de Laval	Macrophytes	-
SAINT-RAMBERT-EN- BUGEY - Breydevent	BREYDEVENT	30	STEASA	Karst Bugiste	Fosse toutes eaux et filtre à sable	-

Rapport Annuel 2018 Système d'assainissement Ambérieu en Bugey - Les Allymes  
Avec un réseau de transport dont la décomposition linéaire est la suivante :

SYSTÈMES ASSAINISSEMENT RURAUX	Communes	Réseaux unitaire	Réseaux eaux usées (séparatif)
SYSTÈME MONT DE L'ANGE	TORCIEU	742	176
SYSTÈME DALIVOY	ABERGEMENT DE VAREY	0	938
SYSTÈME ABERGEMENT BOURG	ABERGEMENT DE VAREY	0	2932
SYSTÈME ANGRIERES	SAINT RAMBERT	0	941
SYSTÈME LUPIEU	SAINT RAMBERT	60	896
SYSTÈME JAVORNOZ	SAINT RAMBERT	695	396
SYSTÈME BLANAZ	SAINT RAMBERT	0	936
SYSTÈME LES ALLYMES	AMBERIEU EN BUGEY	0	1192
SYSTÈME BREYDEVENT	AMBERIEU EN BUGEY	0	385
SYSTÈME AMBRONAY GV2C	AMBRONAY	1300	6300
SYSTÈME AMBRONAY BOURG	AMBRONAY	5100	12300
SYSTÈME CHÂTEAU GAILLARD BLANCHETTES	TOUTES	83995	78683
STEASA	<b>197967 m</b>	91892 m	106075 m
	<b>197,97 km</b>	91,89 km	106,07 km

Pour une population suivante :

COMMUNE	Ambérieu En Bugey	St Rambert En Bugey	St Denis En Bugey	Ambutrix	Château Gaillard	Torcieu	Ambronay	Abergement de Varey	Douvres	TOTAL
Population	14 518	2 357	2 319	763	2 138	739	2 788	244	1 078	<b>26 944</b>
Nombre d'abonnés	7101	1 144	1 026	335	979 (Estim.)	224	1 132	125	485	<b>12 551</b>

## VI. LA GESTION DU PATRIMOINE

### 1. Objectifs

L'objectif du STEASA est d'avoir toujours en sa possession l'ensemble des données relatives aux réseaux d'assainissement mais aussi de l'ensemble des ouvrages d'assainissement dont il est le gestionnaire.

### 2. Branchements ou travaux

Lorsqu'un branchement d'eaux usées est réalisé sur le territoire du STEASA, c'est l'entreprise mandataire du marché accord-cadre à bons de commande qui est en charge de réaliser le plan de récolement.

Pour les extensions de réseaux, les récolements sont dorénavant confiés aux cabinets de géomètres directement mandatés par le STEASA.

Les récolements de branchements sont remis deux fois par an au minimum pour actualisation des plans et des bases de données.

### 3. Connaissance patrimoniale

#### La mise à jour des plans

Depuis Janvier 2015, le STEASA dispose d'un marché accord-cadre à bons de commande, pour des opérations de topographie sur les ouvrages et les réseaux du STEASA.

Ce marché permet au STEASA de mettre à jour ses données patrimoniales car l'ancienneté de certains réseaux ne permet pas de disposer de données exhaustives. Cette activité de gestion est également indispensable à une bonne préparation des études et projets à engager sur les systèmes d'assainissement (modélisation, faisabilité des projets...)

Les données topographiques doivent être rattachées en altimétrie au système NGF 93 et en planimétrie être intégrées au système de rattachement local : CC46.

La date de création du réseau, les matériaux employés et les diamètres sont des données également nécessaires.

À noter que les réseaux d'eaux usées du STEASA sont classés en catégorie « non sensible » au sens des différentes catégories de réseaux des concessionnaires du domaine public.

#### 4. DT-DICT

##### Réglementation anti-endommagement

Le STEASA est soumis à la réglementation anti-endommagement et notamment à l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux. Les techniciens ainsi que le Directeur ont obtenu l'accréditation AIPR en 2017.

	2015	2016	2017	2018	Évolution N/N-1
Nombres de déclarations traitées	579	791	857	807	-5,8%

Cette diminution s'explique par une meilleure prise en compte des différents secteurs concernés par le STEASA. En effet, une mise à jour des zones d'assainissement collectif du périmètre du STEASA a été réalisée auprès du guichet unique. Cette mise à jour a permis de limiter les DT/DICT classées « non concerné » par le STEASA et donc une diminution des dossiers à traiter.

Le STEASA a donc dû s'adapter et mettre en place une gestion par une plateforme spécialisée (PROTYS) afin d'alléger les opérations administratives et se concentrer sur la fourniture de données techniques de nos réseaux.

## VII. LES ACTIVITES ET MISSIONS

### 1. Quelques chiffres

DESIGNATION	CHIFFRES
Nombre d'habitants desservis par les réseaux du STEASA	26 000 habitants environ
Abonnement annuel	36€
Prix pour 120 m <sup>3</sup> (part STEASA, hors abonnement)	147,60 €
Prix de l'eau (part assainissement STEASA) au m <sup>3</sup>	1,23 €
Prix de l'eau (part assainissement STEASA) au m <sup>3</sup> pour les consommations de plus de 6 000m <sup>3</sup>	1,34€
Linéaire de réseaux hors branchements	198 km
Prix de la PFAC en 2018	1 533,30 €/logement

Le prix de l'eau a subi une légère augmentation entre 2017 et 2018 (3,15% sur une facture type) afin de pouvoir assurer le fonctionnement du service et les investissements envisagés dans le lot 1 du plan d'actions.

Le montant de la PFAC a également subi une augmentation liée à l'actualisation annuelle du prix en fonction de l'indice Travaux Publics TP10A.

#### ➤ Définition de la PFAC

Conformément au règlement de service du STEASA, les bénéficiaires d'autorisation de construire, de lotir, pour des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, auquel ces derniers doivent se raccorder, sont redevables d'une participation dénommée **Participation Forfaitaire à l'Assainissement Collectif**.

Cette participation permet d'alimenter le budget de l'assainissement pour le développement des réseaux d'assainissement. Ladite participation ne peut excéder 80% du coût de fourniture et de pose de l'installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire à réaliser en l'absence de réseau public conformément à l'Article L1331-7 du Code de la Santé Publique.

#### ➤ Calcul de la PFAC

La délibération 21/2012 du 22/11/2012 a défini le mode de calcul de la PFAC.

Le prix de base est fixé à 1 500 € au 01/01/2013. Il évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice TP, selon la formule suivante :

$$C_n = I_n / I_0$$

$$P_n = P_0 \times C_n$$

Où :

C<sub>n</sub> : coefficient d'actualisation de l'indice TP10A

I<sub>0</sub> : indice Travaux publics TP10A de référence au 01/02/2012 = 132.7

I<sub>n</sub> : indice TP10A de l'année n (En août 2017 : TP10A = 106,20, auquel est ajouté un coefficient de raccordement Cr=1.2701)

P<sub>0</sub> : prix initial de la PFAC (1 500 €)

P<sub>n</sub> : prix actualisé

➤ Définition du prix de l'eau en 2018

La part assainissement dans le prix de l'eau est fixe quel que soit le concessionnaire d'eau potable.

La part assainissement est composée en partie :

- Modernisation des réseaux de collecte : Elle participe au financement du dixième programme d'action (2013 – 2018) de l'Agence de l'Eau visant à une préservation des milieux aquatiques et des ressources en eau. Elle s'applique à tous les abonnés y compris les abonnés à activités économiques ou industrielles pour une somme de **0,16 €/m<sup>3</sup>**.
- Lutte contre la pollution : Elle participe au financement du dixième programme d'action (2013 – 2018) de l'Agence de l'Eau visant à une préservation des milieux aquatiques et des ressources en eau. Elle s'applique à tous les abonnés y compris les abonnés à activités économiques ou industrielles. En 2018, son montant était de **0,29 €/m<sup>3</sup>**.
- La part du gestionnaire des réseaux (STEASA) : Elle participe au financement du traitement des eaux usées et elle s'applique à tous les abonnés raccordés. En 2018, le prix était fixé à **1,23 €/m<sup>3</sup>**.

## 2. Les branchements

➤ La réalisation

Lorsqu'un raccordement au réseau d'assainissement doit se faire sur le territoire du STEASA, le règlement impose au propriétaire du raccordement d'effectuer une demande de branchement.

Cette demande permet au STEASA d'effectuer un devis auprès de son prestataire de service dans le cadre de son marché accord-cadre à bons de commande. Ce devis a pour objet la création d'un branchement, sous domaine public, avec la pose d'une boîte de branchement en limite de propriété.

Cette gestion des branchements par le STEASA permet de garantir la qualité technique des travaux et des fournitures.

L'expérience montre en effet que les travaux exécutés sous le domaine public par les particuliers génèrent souvent des anomalies de conception ou de réalisation.

Le raccordement reste toutefois à la charge du propriétaire du branchement, mais c'est le STEASA qui en assure la maîtrise d'ouvrage et la gestion ultérieure.

	2014	2015	2016	2017	2018	Évolution N/N-1
Nombre de branchements réalisés	53	44	38	52	34	-34,6%

## 3. Le contrôle de branchements

Lorsqu'un bien est mis en vente, les notaires et/ou particuliers font appel au STEASA afin d'obtenir un certificat de raccordement de leur assainissement.

Les contrôles de branchements sont effectués généralement par un prestataire de service pour un montant facturé par le STEASA de 110,00 € TTC par contrôle.

	2014	2015	2016	2017	2018	Évolution N/N-1
Nombre de contrôles réalisés	149	136	161	103	77	-25,2%
Nombre de branchements non conforme	39	16	30	19	14	-26,3%

#### 4. Urbanisme – PFAC

##### ➤ Urbanisme

Le STEASA a demandé à l'ensemble de ses communes membres de lui transmettre tous les permis de construire, permis d'aménager, certificats d'urbanisme etc. afin qu'il puisse établir un avis favorable ou défavorable pour un raccordement au réseau d'assainissement et le cas échéant, donner des indications sur les modalités de raccordement au réseau d'assainissement (eaux pluviales / eaux usées).

	2014	2015	2016	2017	2018	Évolution N/N-1
Nombre de permis de construire	110	100	128	122	83	-32%

Les certificats d'urbanisme ne sont pas comptabilisés car même si un avis est donné, le pétitionnaire doit tout de même faire la demande d'un permis de construire.

On peut noter que le STEASA a traité 15 Certificats d'Urbanisme, 13 Déclarations Préalable et 1 Permis d'Aménager qui n'ont pas été suivi d'un Permis de Construire.

##### ➤ PFAC

La PFAC s'applique à tous les branchements en service qui ont fait l'objet d'un permis de construire après le 1<sup>er</sup> Juillet 2012.

Le STEASA, réalise assez régulièrement des tournées pour vérifier l'utilisation ou non des nouveaux branchements. Ces tournées permettent donc de faire un point sur les branchements éligibles à la PFAC.

	2014	2015	2016	2017	2018	Évolution N/N-1
Nombre de PFAC facturée	62	122	274	257	231	-10,1%
Montant de la PFAC	1533€	1536,07€	1520,40€	1510,20€	1533,30€	+1,5%
Montant facturé	95 046,00€	190 358.26€	386 580,00€	388 121,40 €	354 192,30€	-8,7%

## 5. Prestations diverses

L'exploitation et l'entretien des infrastructures d'assainissement sont une priorité du service afin d'éviter les incidents et les rejets au milieu naturel.

Ainsi les prestations liées au maintien du service à un niveau satisfaisant sont les suivantes :

<b>MARCHES ACCORDS-CADRES</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Évolution N/N-1</b>
Curages	Curages des réseaux	11 km environ	8,2 km environ	4,6 km environ	4,3 km	-6,5%
	Curages de branchements	24 branchements	15 branchements	42 branchements	45 branchements	+7,1%
	Curage Canal de sortie	-	8 Canaux de sortie	6 Canaux de sortie	0 Canaux de sortie	-
	Curages de postes de relevage	232 Curages des ouvrages	357 curages des ouvrages	279 curages des ouvrages	270 curages des ouvrages	-3,2%
	Curages de stations	7 curages de stations	30 curages de stations	20 curages de stations	28 curages de stations	+40%
	Curages des déversoirs d'orage	6 curages de déversoirs d'orage	48 curages de déversoirs d'orage	53 curages de déversoirs d'orage	44 curages de déversoirs d'orage	-16,9%
Topographie	Foncier	0 acquisition finalisée et 8 servitudes de tréfonds	2 acquisitions finalisées et 9 servitudes de tréfonds	-	4 acquisitions et 2 servitudes de tréfonds	-
	Topographie	8000 ml environ	18 400 ml environ	850 ml environ	10 274 ml environ	-
Inspections télévisuelles	Contrôles préalables à la réception travaux neufs	1991 ml	0 ml	1 847,43 ml	3 068,36 ml	+66,1%
	Inspections télévisuelles sur réseau existant	3235 ml	2 051,64 ml	2 266,14 ml	2 631,12 ml	+16,1%

## 6. Gestion foncière

Le STEASA doit engager des procédures d'acquisitions foncières en lien avec les projets du service.

Par ailleurs, la régularisation des servitudes de passage des réseaux d'assainissement nécessite également des interventions auprès des propriétaires.

## 7. Gestion de la commande publique

Le STEASA doit préparer, soit dans le cadre de ses projets d'investissement, soit pour assurer le fonctionnement du service, un nombre conséquent de marchés publics.

La gestion et la rédaction de ces marchés nécessitent une forte mobilisation des personnels, un formalisme rigoureux et le respect des principes d'égalité de traitement des candidats aux marchés publics.

Intitulé marché	Date notification	Durée	Reconduction(s)	Fin de marché	Montant HT	Type marchés			ATTRIBUTAIRES
						AC	MAPA	AOO	
<b>MARCHES DE MAITRISE D'ŒUVRE</b>									
Mise en séparatif, suppression des rejets au milieu naturel et création d'une station d'épuration à macrophytes - BLANAZ	04/01/2016	48 mois	/	2020	27 962,50 €		X		PROFILS ETUDES
Assainissement du hameau de Côte-Savin et du hameau de Salaport	10/06/2017	36 mois	/	2020	29 675,00 €		X		MERLIN
Assainissement Rue de la Schappe (EPHAD)	08/06/2017	36 mois	/	2020	12 200,00 €		X		REALITES
Modernisation du réseau d'eaux usées et construction d'une station de refoulement des eaux usées - Quartier des ABBEANCHES	10/03/2007	36 mois	/	2020	12 960,00 €		X		EAU +
Suppression des rejets au milieu naturel du quartier CARRE ROCHET par la mise en séparatif du secteur et de son raccordement sur le système d'assainissement STEP des Blanchettes	30/01/2017	36 mois	/	2020	15 362,50 €		X		MERLIN
Recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées STEP des BLANCHETTES	25/07/2017	48 mois	/	2021	49 350,00 €		X		SOCOTEC
Marché public de maîtrise d'œuvre des infrastructures assainissement du STEASA Lot 1 : "Maîtrise d'œuvre de travaux de canalisations et réseaux, stations de traitement des eaux en milieu rural"	04/01/2018	4 ans	/	2022		X		X	EAU +
	04/01/2018	4 ans	/	2022		X		X	MERLIN
Marché public de maîtrise d'œuvre des infrastructures assainissement du STEASA Lot 2 : "Maîtrise d'œuvre de travaux d'ouvrages hydrauliques sur réseau d'assainissement"	04/01/2018	4 ans	/	2022		X		X	BG
	04/01/2018	4 ans	/	2022		X		X	MERLIN

Intitulé marché	Date notification	Durée	Reconduction(s)	Fin de marché	Montant HT	Type marchés			ATTRIBUTAIRES
						BC	MAPA	AOO	
Maitrise d'œuvre Accord cadre lot 2 marché subséquent 1 Construction d'un Bassin d'Orage sur réseau unitaire le site des Ravinelles à Château-Gaillard	05/03/2018	48 mois	/	04/03/2022	110 550,00€			X	MERLIN
Maitrise d'œuvre Accord cadre lot 2 marché subséquent 2 Construction d'une station de refoulement et de son réseau associé destiné à transférer les eaux de surverse du DO-SDB-01 vers le collecteur sud	05/03/2018	24 mois	/	04/03/2020	26 550,00€			X	MERLIN
Maitrise d'œuvre Accord cadre lot 2 marché subséquent 3 Construction d'un Bassin d'Orage sur le site de Croix Saint Georges à Ambérieu en Bugey et sur le site de Cormoz à Château-Gaillard	22/10/2018	48 mois	/	21/10/2022	59 994,00€ (Croix Saint Georges) 86 208,00€ (Cormoz)			X	BG

#### MARCHES DE TRAVAUX

Mise en séparatif, suppression des rejets au milieu naturel et création d'une station d'épuration à macrophytes - Blanaz	28/08/2017	18 semaines	/	2018	705 808,45 €		X		DUMAS
Modernisation du réseau d'eaux usées et construction d'une station de refoulement des eaux usées - Quartier des ABBEANCHES	03/10/2017	4 mois	/	2018	240 225,50 €		X		SOCATRA
Suppression des rejets au milieu naturel du quartier CARRE ROCHET par la mise en séparatif du secteur et de son raccordement sur le système d'assainissement STEP Blanchettes	03/11/2017	24 mois	/	2019	356 774,70 €		X		BRUNET


Intitulé marché	Date notification	Durée	Reconduction(s)	Fin marché	Montant HT	Type marchés			ATTRIBUTAIRES
						AC	MAPA	AOO	
<b>MARCHES DE PRESTATIONS DE SERVICES</b>									
Marché d'assurances	24/12/2014	1 an	3	2018	18 917,77 €		X		SMACL
Marché topographie	16/01/2015	1 an	3	2019	Mini: 50 000€ Maxi : 200 000 €	X		X	GUILLER/AXIS CONSEILS/RICHARD MEULIEN
Marché de prestation de service pour la téléphonie liée à la télégestion	19/02/2015	1 an	3	2019	Maxi : 4000€/an		X		SFR THYM BUSSINESS

<b>MARCHES DE PRESTATIONS DE SERVICES</b>									
Marché Maintenance informatique	22/06/2015	1 an	3	2019	Maxi : 60 000€	X	X		LBI
Contrôle des réseaux d'assainissement	12/01/2016	1 an	2	2019	Maxi : 150000€	X	X		ADTEC
Entretien et maintenance des installation électromécanique du STEASA	24/10/2016	1 an	3	2020	Maxi 200 000 € 50 000 € an	X	X		AQUALTER
Marché de travaux électromécanique	28/10/2016	1 an	3	2020	150 000 € / an	X	X		01 POMPAGE
Marché de prestation pour les travaux publics	18/04/2017	1 an	3	2021	Min 100 000 € / an	X	X		BRUNET PETTINI SOCATRA
Marché de prestation d'entretien des espaces verts	12/05/2018	1 an	3	2021	50 000 € / an	X	X		BALLAND

Intitulé marché	Date notification	Durée	Reconduction(s)	Fin marché	Montant HT	Type marchés			ATTRIBUTAIRES
						AC	MAPA	AOO	
Marché de prestations de curage des réseaux et des ouvrages collectif	27/10/2018	1 an	2	2020	206 000 €	X	X		GAUTHIER
	30/10/2018	1 an	3	2022	215 000 €	X	X		BIAJOUX
Marché de prestations de service pour l'exploitation des ouvrages de transport et de traitement de l'assainissement collectif	03/01/2018	49 mois	2	2024	557 483, 10 €			X	AQUALTER

## VIII. LES DEPENSES ET RECETTES EN 2018

<b>STEASA - Syndicat du Traitement des Eaux d'Ambérieu-en-Bugey et de Son Agglomération - STEASA</b>					
<b><u>REALISE 2018 - RAPPORTS ANNUELS</u></b>					
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>					
<b>DEPENSES</b>			<b>RECETTES</b>		
<b>COMPTES</b>	<b>INTITULES</b>	<b>MONTANT</b>	<b>COMPTES</b>	<b>INTITULES</b>	<b>MONTANT</b>
011	Charges à caractère général	1 008 888,23 €			
012	Charges personnel	303 579,84 €	6419	Remboursement s/rémunérat° du Personnel	21 783,98 €
65	Indemnités et charges des élus + créances éteintes	64 891,36 €	75	Produits exceptionnels	4 882,68 €
66	Intérêts des emprunts	65 677,88 €	70	Redevance + PFAC	2 448 167,86 €
673	Annulation de titres	8 321,68 €	74	Primes épuration	118 628,03 €
6743	Subventions exceptionnelles	- €	77	Produits exceptionnels	36 660,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>1 451 358,99 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>2 630 122,55 €</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
<b>DEPENSES</b>			<b>RECETTES</b>		
<b>COMPTES</b>	<b>INTITULES</b>	<b>MONTANT</b>	<b>COMPTES</b>	<b>INTITULES</b>	<b>MONTANT</b>
			1068	Affectation des résultats (besoin de financement)	133 147,62 €
16	Capital emprunt	355 308,99 €	13	Subventions d'investissement	210 789,00 €
20	Immobilisations incorporelles	38 458,02 €	10222	FCTVA	148 946,00 €
21	Immobilisations corporelles (matériels)	129 614,67 €	166	Indemnités remboursement anticipé	- €
23	Immobilisations en cours (travaux)	1 867 535,38 €	238	Avances et acomptes sur commandes de travaux	- €
020	Dépenses imprévues	- €	027	TVA ALTEAU	24 228,27 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>2 390 917,06 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>517 110,89 €</b>

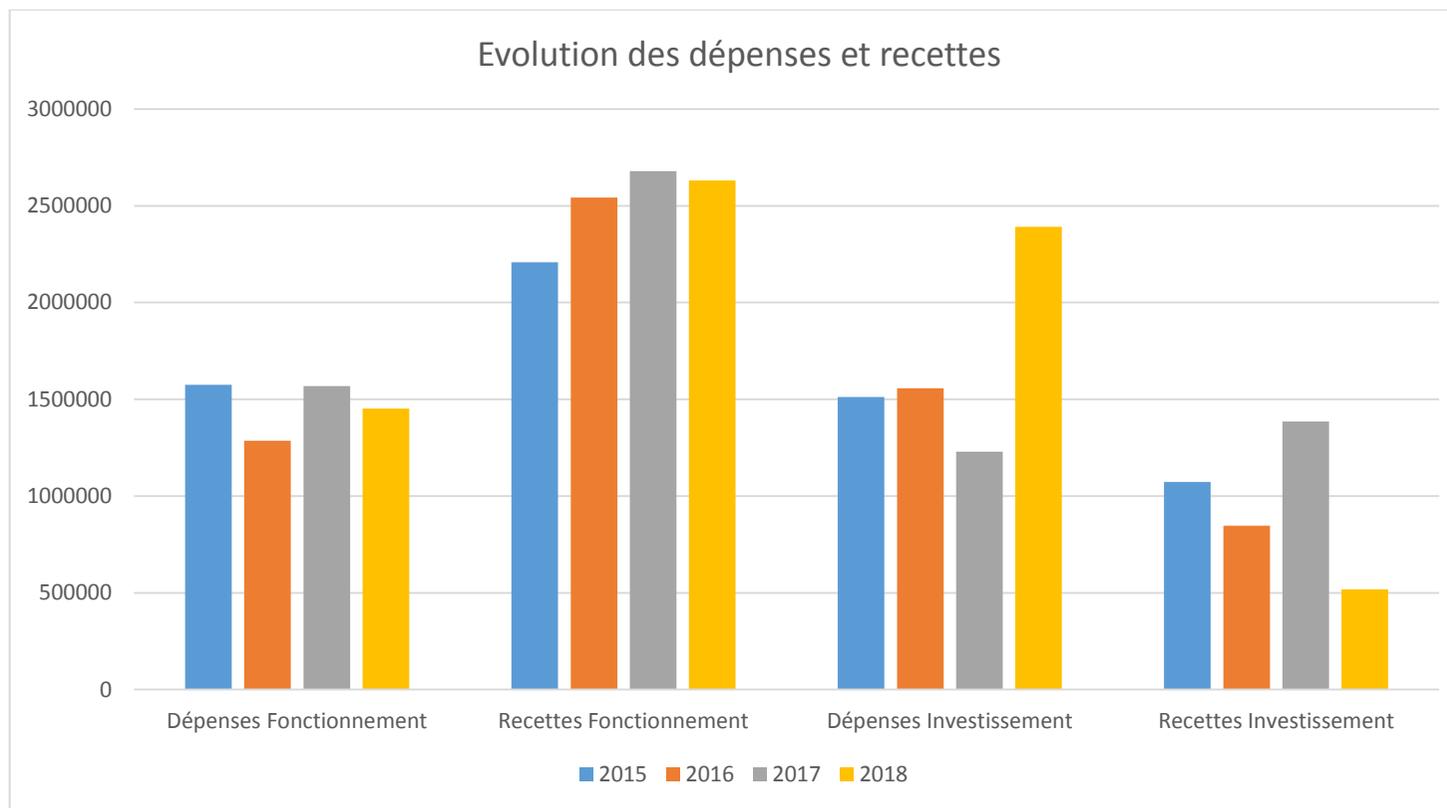

Le tableau reflète l'activité financière sur une année, sans tenir compte des écritures comptables nécessaires à l'équilibre budgétaire (amortissements, transfert de la section de fonctionnement à la section d'investissement, etc...). Il ressort que les charges liées d'une part au fonctionnement du réseau et des stations de traitement des eaux usées et d'autre part, les travaux d'amélioration représentent l'essentiel de l'activité financière du syndicat.


## IX. LES INDICATEURS DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT

Les indicateurs du service d'assainissement collectif sont au nombre de 19, dont 4 (indicateurs) descriptifs. Ils couvrent tout le périmètre du service depuis le niveau de la desserte jusqu'à la performance de l'ensemble du système de traitement des eaux usées en passant par la qualité du service à l'usager. Ils permettent d'avoir une vision de l'ensemble du service, de la collecte des eaux usées à leur dépollution, de sa performance et de sa durabilité à la fois sous l'angle économique, environnemental et social.

Thème	Code	Libellé		2014	2015	2016	2017	2018	Évolution
Abonnés	D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	Hab.	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	
Réseau	D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	Unité	6	6	2	4	9	
Boue	D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	tMS	310,2	327,7	351,2	266,4	323,7	
Abonnés	D204.0	Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	1,59	1,64	1,64	1,64	1,71	
Abonnés	P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	%	88,33	88,33	90,42	90	91,67	
Réseau	P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	Points	26	28	28	28	103	
Réseau	P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	%	ND	ND	ND	ND	0,34	
Collecte	P203.3	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	%	100	100	100	100	100	
Épuration	P204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	%	100	100	94	94	100	
Épuration	P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration du service aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	%	7	89	94	94	91	
Boue	P206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	%	100	100	100	100	100	
Gestion financière	P207.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité	€/m <sup>3</sup>	0,0018	0,0107	0,0061	ND	0,0353	

# LE SYSTEME D'ASSAINISSEMENT D'AMBERIEU EN BUGEY - LES ALLYMES

## I. SITUATION GEOGRAPHIQUE

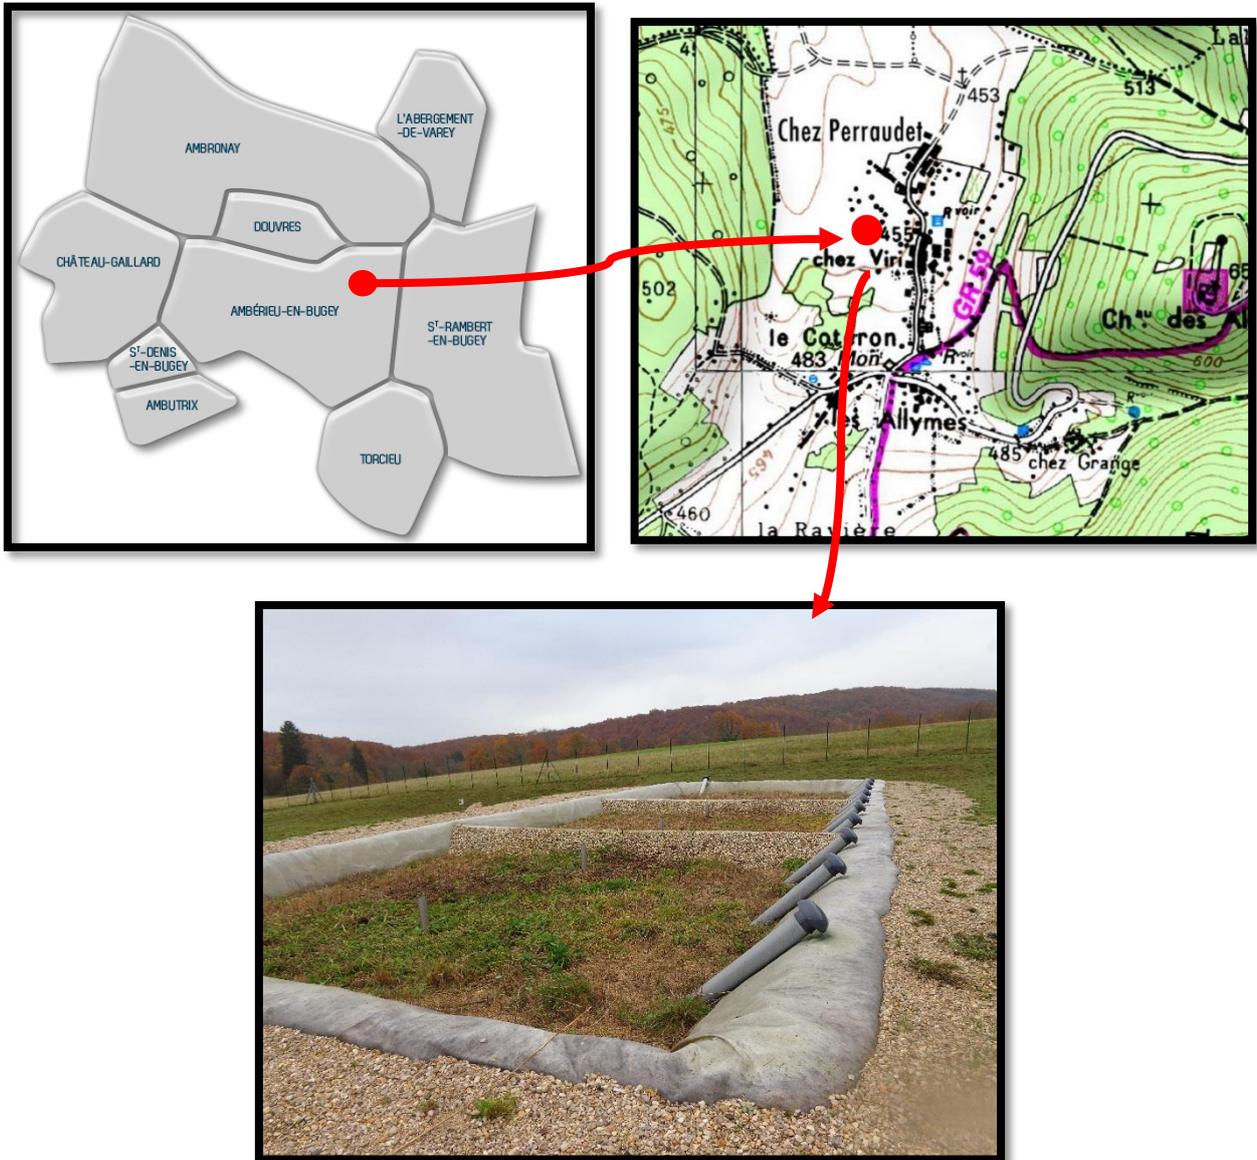

*Localisation de la station des Allymes*

Cette station est située sur les hauteurs d'AMBERIEU-EN-BUGEY au lieu-dit « Les Allymes ».

## II. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU SYSTEME

La station d'épuration ainsi que le réseau des ALLYMES qui permet l'apport des eaux usées à la station ont été construite entre 2011 et 2012. La station a été mise en route courant d'année 2012.

### 1. Caractéristiques de la station

Les données de la station :

DENOMINATION	CHIFFRES
Réception	2012
Exploitant	STEASA
Filière de traitement	Filtres plantés de roseaux à deux étages
Capacité nominale	120 EH
Débit de référence	18 m <sup>3</sup> /j
DBO5 théorique	7.2 kg/j
Milieu récepteur	Un fossé d'infiltration après le regard de sortie de la STEP

### 2. Le rejet au milieu naturel

Le milieu récepteur des eaux traitées à la station est un fossé d'infiltration situé juste après le regard de sortie de la station d'épuration.



*Milieu récepteur des eaux traitées*

### 3. Le réseau

#### a. Le réseau en quelques chiffres

Le réseau qui permet l'acheminement des eaux usées à la station d'épuration est entièrement gravitaire. Il s'agit d'un réseau d'une longueur de 1192 ml comportant, à ce jour, 31 branchements.

*b. Les rejets industriels*

Aucun industriel n'est actuellement raccordé sur ce réseau.

### III. LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU

#### 1. Fréquence de déversement et estimation des volumes déversés

Le réseau d'assainissement ne dispose d'aucun déversoir d'orage.

#### 2. Le curage des réseaux

Le STEASA dispose d'un marché accord-cadre à bons de commande. L'entreprise GAUTHIER en était le titulaire jusqu'au 27/10/2018. Celle-ci a été remplacée le 30/10/2018 par l'entreprise BIAJOUX, qui est spécialisé dans le curage et pompage des réseaux.

Durant l'année 2018, aucun curage n'a eu lieu sur le réseau des Allymes.

#### 3. Les travaux effectués

Des travaux de branchements neufs ont été réalisés par l'entreprise BRUNET TP avec qui le STEASA dispose d'un marché accord-cadre à bons de commande.

ADRESSE	DATE de l'OS	OS	DATE FACTURE	n° FACTURE	MONTANT FACTURE HT
Routes des Allymes	27/04/2018	12B-2018	30/04/2018	1804053	1 024,88 €

#### 4. Les incidents remarquables sur le réseau

Aucun incident à signaler.

#### 5. Inspections télévisuelles

Pas d'ITV réalisée en 2018 sur le système d'assainissement des Allymes.

#### 6. Contrôles de branchements

En 2018, le STEASA n'a réalisé aucun contrôle de branchement sur ce système d'assainissement dans le cadre de vente de biens ou de contrôle inopiné.

#### 7. Urbanisme – PFAC

*a. Urbanisme*

En 2018, le STEASA, n'a traité aucun permis de construire.

Les certificats d'urbanisme ne sont pas comptabilisés car même si un avis est donné, le pétitionnaire doit tout de même faire la demande d'un permis de construire.

*b. PFAC*

En 2018, le STEASA, n'a établi aucune PFAC.

#### 8. Eau potable


Le système d'assainissement des Allymes dispose d'un accès à l'eau potable avec un compteur. Cet accès permet à l'agent sur site de se laver les mains, nettoyer les dégrilleurs ou outillages divers...

## IV. LE FONCTIONNEMENT DE LA STATION D'EPURATION DES ALLYMES

La station d'épuration des ALLYMES est de type filtres plantés de roseaux à deux étages.

Le premier étage de roseaux est composé de trois lits et le second de deux lits.

Le premier étage est alimenté de manière automatique à l'aide des pompes du poste de relevage et le second est alimenté par un système de bâchée. Le technicien change manuellement le lit alimenté.

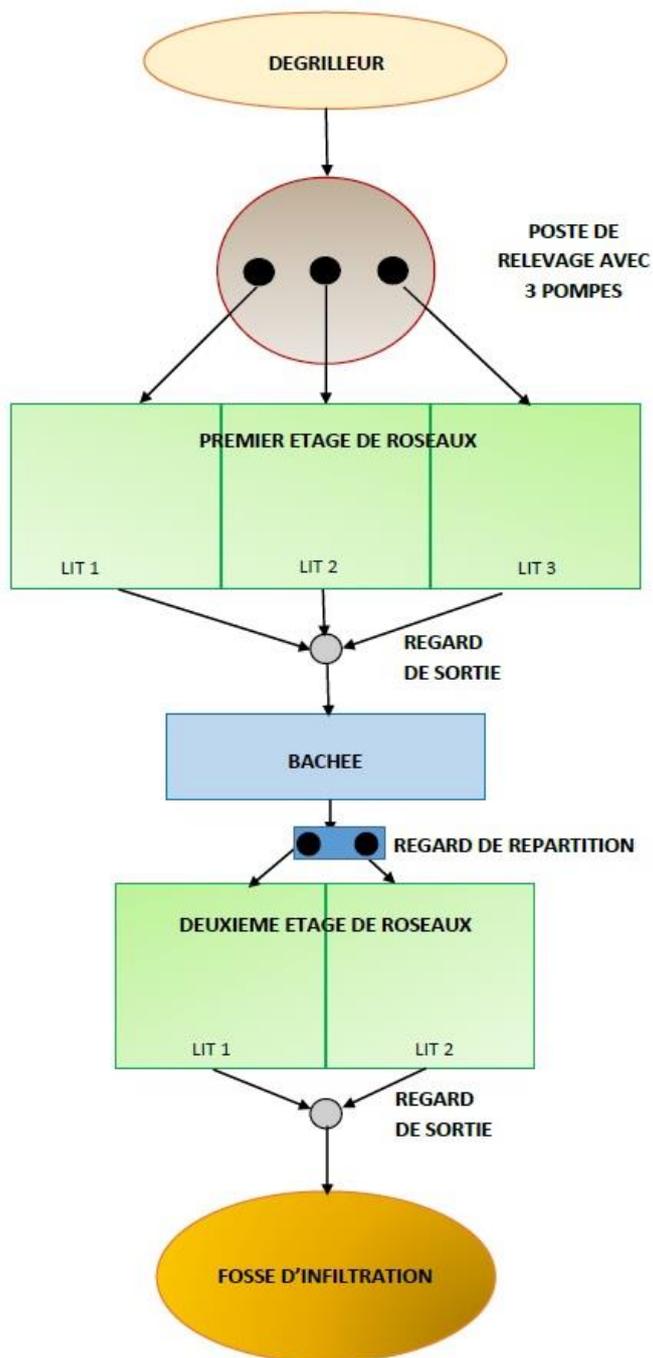

## 1. Le poste de relevage

Le poste de relevage présent sur la station des ALLYMES est un poste préfabriqué de diamètre 1800 mm et de hauteur 2060 mm avec à l'intérieur 3 pompes et des canalisations en INOX 304L. L'arrivée des eaux usées dans le poste se fait par le biais d'une canalisation en DN 200 mm et les 3 pompes disposent d'une canalisation de refoulement en DN 80mm.

## 2. Les volumes enregistrés à la station

### a. Au 1<sup>er</sup> étage

Le premier étage de roseaux est composé de 3 cellules distinctes, chacune d'entre elle alimentée par une pompe de relevage.

Il est à noter que chaque pompe dispose d'un débit théorique de 28 m<sup>3</sup>/h.

Étant donné que la station n'est pas équipée d'un débitmètre en entrée de station, le débit est calculé en fonction du temps de fonctionnement des pompes :

Date	Relevé des compteurs de pompe		
	Pompe 1	Pompe 2	Pompe 3
03/01/2018	79,68	71,02	77,77
27/12/2018	94,53	83,36	93,05

Grâce à ces relevés on peut donc en déduire le temps de fonctionnement des pompes et les débits :

	Pompe 1	Pompe 2	Pompe 3
Temps de fonctionnement annuel (en h)	14,85	12,34	15,28
Volumes (en m <sup>3</sup> )	415,80	345,52	427,84
<b>TOTAL</b>	<b>1 189,16</b>		

Au premier étage, 1 189,16 m<sup>3</sup> ont été traités contre 1 237,32 m<sup>3</sup> en 2017.

### b. Au 2<sup>nd</sup> étage

Le deuxième étage est composé de deux cellules distinctes alimentées par un système de bâchée manuelle.

	2017	2018
Nombre de bâchées	1 604	1 515
Volume d'une bâche	1m <sup>3</sup>	1m <sup>3</sup>
Volumes en entrée de station	1 604m <sup>3</sup>	1 515m <sup>3</sup>

## 3. Performances et rendements

D'après l'arrêté ministériel du 21 Juillet 2015, qui fixe les performances minimales à atteindre sur les stations d'épuration devant traiter des charges brutes de pollution organiques inférieures à 12 kg/j de DBO<sub>5</sub>, la station ne doit plus faire l'objet d'un bilan 24 heures.

Néanmoins, le STEASA, dans une optique de maintien de la performance et du suivi de la conformité de son système a malgré tout réalisé un bilan 24h.

Les performances minimales à atteindre sont les suivantes :

Paramètres	Concentration maximale des rejets (mg/l)	Rendement minimum à atteindre (%)	Valeur de rejet rédhibitoire (mg/l)
<b>DBO<sub>5</sub></b>	35	60%	70mg (O <sub>2</sub> /L)
<b>DCO</b>	200	60%	400mg (O <sub>2</sub> /L)
<b>MES</b>	/	50%	85mg (O <sub>2</sub> /L)

Le bilan 24 heures a été réalisé du 27 au 28 juin 2018. Ce dernier a été effectué par l'entreprise Réalités environnement.

Des prélèvements ont été réalisés en entrée et en sortie de station afin de percevoir les rendements effectifs de la station.

*a. En entrée de station*

Les charges hydrauliques enregistrées durant le bilan sont les suivantes :

DEBIT	ENTRÉE DE LA STATION lors du bilan de 2018
<b>Débit journalier</b>	3,46 m <sup>3</sup> /j
<b>Volume diurne (enregistré entre 6h et 24h)</b>	2,36 m <sup>3</sup>
<b>Volume nocturne (enregistré entre 0h et 6h)</b>	1,10 m <sup>3</sup>
<b>Débit moyen horaire</b>	0,14 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit maximum horaire</b>	0,33 m <sup>3</sup> /h (de 18h à 19h)
<b>Débit minimum horaire</b>	0,02 m <sup>3</sup> /h (de 2h à 3h)

Ainsi, à la vue des différentes mesures constatées lors de la réalisation du bilan, la station des Allymes accueille des volumes journaliers équivalents à 20% de sa capacité nominale.

Aussi, les prélèvements réalisés au niveau de cette entrée de station donnent les concentrations suivantes :

PARAMETRES	CONCENTRATION lors du bilan de 2018
<b>DBO<sub>5</sub></b>	440 mg/l
<b>DCO</b>	682 mg/l
<b>MEST</b>	180 mg/l
<b>NTK</b>	-l
<b>Phosphore total</b>	9,4 mg/l
<b>pH</b>	7,2
<b>Rapport DCO/DBO<sub>5</sub></b>	1,6

*b. En sortie de station*

PARAMETRES	CONCENTRATION lors du bilan de 2018
DBO <sub>5</sub>	12 mg/l
DCO	101 mg/l
MEST	25 mg/l
NTK	5,9 mg/l
Phosphore total	8 mg/l
pH	7,2

Pour conclure sur ce bilan 24 heures, ci-dessous les rendements de la station :

PARAMETRES	RENDEMENTS lors du bilan de 2018
DBO <sub>5</sub>	98%
DCO	89%
MEST	90%
NTK	-
Phosphore total	39%

La température était de 25,3°C en entrée et de 23,8°C en sortie.

Le fonctionnement de la station d'épuration et les caractéristiques des rejets respectent la réglementation du 21/07/2015.

La conformité s'apprécie en rendement ou en concentration sans jamais dépasser la concentration réhibitoire.

#### 4. Les boues produites à la station d'épuration

Dans une installation de type filtres plantés de roseaux à écoulement vertical, l'évacuation des boues est à réaliser tous les 10 à 15 ans.

La station des Allymes ayant été réalisé en 2012, aucune évacuation des boues n'a encore eu lieu.

#### 5. Les sous-produits d'assainissement

L'ensemble des produits pompés : refus de dégrilleur, sables, graisses... était emmené sur la plateforme de traitement de l'entreprise GAUTHIER située à DAGNEUX (01) jusqu'au 30 octobre 2018.

Depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2018, l'entreprise BIAJOUX, nouveau titulaire du marché « Curage des réseaux et des ouvrages d'assainissement du STEASA » réalise les dépotages liquide à la Station d'épuration des Blanchettes à Château-Gaillard. Les déchets solides sont évacués sur un site de traitement à Mâcon.

Étant donné qu'aucun dispositif de dégrilleur automatique n'est présent sur la station des ALLYMES, il n'est pas possible de comptabiliser les quantités de déchets solides produites.

#### 6. La consommation électrique

La consommation électrique de la station des ALLYMES est l'alimentation des trois pompes présentes dans le poste de relevage.

Durant cette année 2018, la consommation électrique s'élève à 337 kWh soit une dépense de 180,64€.

## 7. La maintenance, suivi et réparations

La maintenance de cette station est régulière, un technicien passe à raison de 1 fois par semaine pour changer l'alimentation des lits de roseaux, vérifier le bon fonctionnement du poste de relevage et enlever les refus de dégrilleur à l'aide d'un râteau.

Celui-ci relève les compteurs horaires des différents composants : pompes, compteurs EDF.

Il enlève les mauvaises herbes qui arrivent à prendre racine sur les lits de roseaux et veille au bon fonctionnement de la bâchée.

### a. Maintenance électromécanique

Un agent électromécanicien de l'entreprise AQUALTER passe 1 fois par mois pour vérifier le bon fonctionnement du poste de relevage.

DATES	TYPE DE PRESTATIONS	DATE FACTURE	n° FACTURE	MONTANT FACTURE HT
Janvier 2018	Entretien Mensuel	20/03/2018	47	18,16 €
Février 2018	Entretien Mensuel	20/03/2018	50	18,16 €
Mars 2018	Entretien Mensuel	10/04/2018	13	18,16 €
Avril 2018	Entretien Mensuel	17/05/2018	24	18,16 €
Mai 2018	Entretien Mensuel	18/06/2018	34	18,16 €
Juin 2018	Entretien Mensuel	11/07/2018	33	18,16 €
Juillet 2018	Entretien Mensuel	18/08/2018	37	18,16 €
Août 2018	Entretien Mensuel	10/09/2018	39	18,16 €
Septembre 2018	Entretien Mensuel	01/10/2018	18/10/0003	18,16 €
Octobre 2018	Interventions Electroméca	02/11/2018	18/11/0001	12,20 €
Octobre 2018	Entretien Mensuel	02/11/2018	18/10/0002	18,16 €
Novembre 2018	Entretien Mensuel	04/12/2018	18/12/0009	18,16 €
Décembre 2018	Entretien Mensuel	02/01/2019	19/01/0002	18,16 €

*b. Entretien des Espaces Verts*

L'entreprise BALLAND est en charge de l'entretien des espaces verts.

DATES	TYPE DE PRESTATIONS	OS CORRESPONDANT	DATE FACTURE	n° FACTURE	MONTANT FACTURE HT
07/11/2017	Composteurs	13	12/04/2018	1803001	401,87 €
09/04/2018	Tonte	18	25/05/2018	1805003	211,20 €
mai 2018	Tonte	21	25/06/2018	1806011	211,20 €
S25	Tonte	24	Prestations non réalisées	Prestations non réalisées	Prestations non réalisées
S27	Tonte	27	30/09/2018	1809028	211,20 €
S29	Tonte	29	Prestations non réalisées	Prestations non réalisées	Prestations non réalisées
S31	Tonte	33	30/09/2018	1809033	211,20 €
S38	Tonte	35	30/09/2018	1809035	211,20 €
S41	Faucardage des roseaux	37			
S42	Tonte	39			

*c. Curages des ouvrages*

Le STEASA dispose d'un marché accord-cadre à bons de commande. L'entreprise GAUTHIER en était le titulaire jusqu'au 27/10/2018. Celle-ci a été remplacée le 30/10/2018 par l'entreprise BIAJOUX, qui est spécialisé dans le curage et pompage des réseaux.

DATES	INTERVENANT	TYPE D'OUVRAGE	OS	n° bon intervention	DATE FACTURE	n° FACTURE	MONTANT FACTURE HT
janv.-18	GAUTHIER	POSTE DE RELEVAGE	6	14441	15/02/2018	180127	78,12 €
mars-18	GAUTHIER	POSTE DE RELEVAGE	12	14973	13/04/2018	180578	78,58 €
avr.-18	GAUTHIER	BACHEE	15	15339	09/05/2018	180788	53,70 €
avr.-18	GAUTHIER	DEGRILLEUR	15	15339	09/05/2018	180788	71,70 €
mai-18	GAUTHIER	POSTE DE RELEVAGE	20	15658	26/09/2018		75,00 €
juin-18	GAUTHIER	POSTE DE RELEVAGE	25	15917	17/07/2018	181322	75,00 €
juil.-18	GAUTHIER	POSTE DE RELEVAGE	28	16188	24/07/2018	181344	87,96 €
août-18	GAUTHIER	POSTE DE RELEVAGE	33	16518	22/08/2018	181568	75,00 €
sept.-18	GAUTHIER	POSTE DE RELEVAGE	36	16718	28/09/2018	181761	75,00 €
sept-18	GAUTHIER	BACHEE	38	16782	28/09/2018	181764	53,00 €
sept-18	GAUTHIER	DEGRILLEUR	38	16782	28/09/2018	181764	72,00 €
S40	GAUTHIER	POSTE DE RELEVAGE	40				
02/11/2018	BIAJOUX	POSTE DE RELEVAGE	2	88140	10/12/2018	62182	76,10 €
06/11/2018	BIAJOUX	POSTE DE RELEVAGE	5	89377 / 89380			
06/11/2018	BIAJOUX	STEP	7	89378	13/12/2018	62632	51,50 €
06/11/2018	BIAJOUX	DEGRILLEUR	7	8937	11/12/2018	62632	54,80 €
02/11/2018	BIAJOUX	POSTE DE RELEVAGE	8				
02/11/2018	BIAJOUX	POSTE DE RELEVAGE	9				

## V. LES COUTS DE FONCTIONNEMENT

DESIGNATION	DEPENSES	RECETTES	MONTANT HT
<b>BUDGET FONCTIONNEMENT</b>			
Technicien STEASA <sup>1</sup>	X		1 367,24€
Entreprise AQUALTER	X		230,12€
Entreprise SFR	X		80,40€
ERDF	X		180,64€
Entreprise BALLAND	X		1 056€
Entreprise GAUTHIER	X		795,06€
Entreprise BIAJOUX	X		182,40€
Entreprise Réalités Environnement	X		735€
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>			<b>4 626,86€</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>			<b>0€</b>
<b>BILAN GENERAL FONCTIONNEMENT 2018</b>			<b>4 626,86€</b>
<b>BUDGET INVESTISSEMENT</b>			
Entreprise BALLAND	X		401,87€
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>			<b>401,87€</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>			<b>0€</b>
<b>BILAN GENERAL INVESTISSEMENT 2018</b>			<b>401,87€</b>

## VI. LES PROJETS ET OBJECTIFS

L'objectif est de maintenir la maintenance préventive à un niveau satisfaisant.

## VII. CONCLUSION

La station des ALLYMES est une station qui fonctionne très bien et demande peu d'intervention de maintenance et de réparation.

<sup>1</sup> Le coût horaire d'un technicien, charge incluse est de 26,29€.

## VIII. ANNEXE

### 1. Principe de l'épuration par filtres plantés de roseaux

Ce type de station est particulièrement adapté aux communes en milieu rural, et bénéficie d'un fort développement, du fait de son intégration paysagère et de son faible coût d'entretien.

Ce procédé épuratoire consiste à infiltrer des eaux brutes dans un milieu granulaire insaturé sur lequel est fixé la biomasse épuratoire. Les filtres verticaux alimentés par bâchées et par immersion temporaire de la surface permettent un renouvellement de l'atmosphère du massif ; ils fonctionnent ainsi en conditions insaturées et aérobies.


Les filtres du premier étage de traitement, dont le massif actif est constitué de graviers fins, peuvent être alimentés directement avec les eaux usées brutes dégrillées. De ce fait il n'y a pas de boues primaires à traiter.

Une telle station d'épuration est généralement constituée de deux bassins :

- ⇒ Bassin 1 : Il retient les matières en suspension les plus grossières et effectue le traitement des eaux ;
- ⇒ Bassin 2 : Il affine l'épuration ainsi commencée.

Chaque bassin est composé de plusieurs cellules identiques dont l'alimentation en eau est gérée par séquence.

Les cellules sont utilisées par alternance afin de laisser aux eaux un temps de repos suffisant pour assurer la minéralisation des boues.

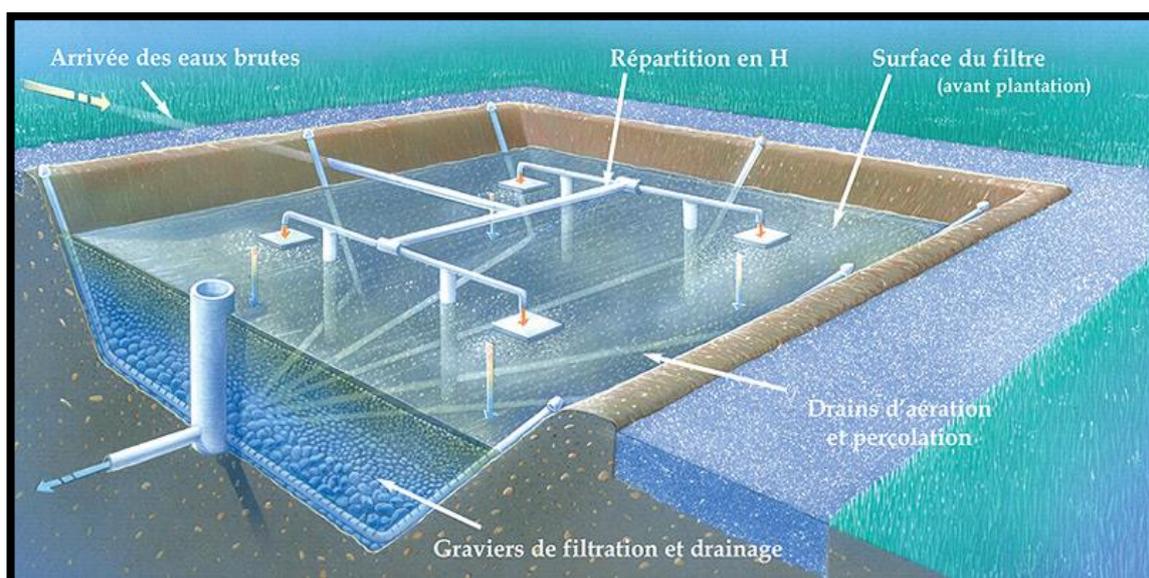

*Schéma d'une cellule d'un bassin*

L'aération est assurée par diffusion de l'oxygène depuis la surface des filtres et les cheminées d'aération vers l'espace poreux.

Le traitement par filtres plantés de roseaux ne nécessite pas de traitement des boues particulier ou contraignant. Il permet aux boues de minéraliser naturellement.

Après une dizaine d'années, les boues peuvent être utilisées comme amendement organique.

De plus l'exploitation est simplifiée puisqu'elle consiste en un passage une à deux fois par semaine sur site pour de la surveillance et l'entretien.

Un faucardage des roseaux annuel et du débroussaillage sont les principales opérations.

Enfin ce process épuratoire permet un rendement épuratoire théorique satisfaisant en secteur d'habitat diffus :

<b>Paramètres</b>	<b>Rendement épuratoire</b>
<b>DBO<sub>5</sub></b>	90 %
<b>DCO</b>	85 %
<b>MES</b>	90 %
<b>NK</b>	85 %
<b>NGL</b>	45 %
<b>PT</b>	40 %

## 2. Bilan d'autosurveillance 2018

Département de l'Ain (01)


Syndicat de Traitement des Eaux d'Ambérieu et Son  
Agglomération

**STEASA**

---

**Bilan d'autosurveillance 2018 de la station  
d'épuration des Allymes à Ambérieu-en-Bugey**

Compte-rendu d'intervention

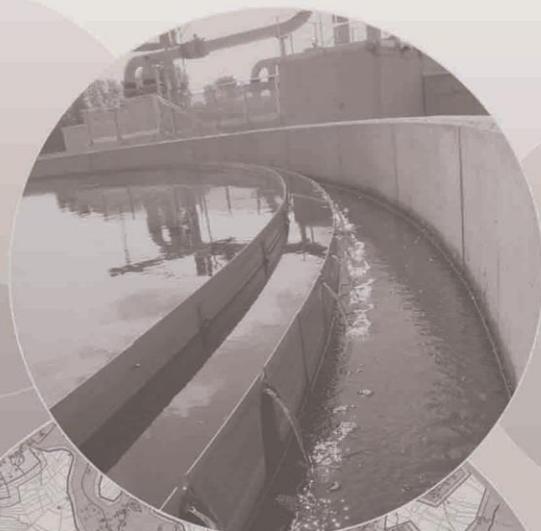

Dossier 1805017/FAC

Septembre 2018





## Suivi de l'étude

---

**Numéro de dossier :**

0805017/FAC

**Maître d'ouvrage :**

Syndicat de Traitement des Eaux d'Ambérieu et Son Agglomération

**Mission :**

Bilan d'autosurveillance 2018 de la station d'épuration des Allymes à Ambérieu-en-Bugey.

**Modifications :**

Version	Date	Modifications	Rédacteur	Relecteur
V1	09/2018	Document initial	MIB	RAC

---

---

**Contact :**

Réalités Environnement  
165, allée du Bief – BP 430  
01604 TREVOUX Cedex  
Tel : 04 78 28 46 02  
Fax : 04 74 00 36 97  
E-mail : environnement@realites-be.fr

**Nom et signature du chef de projet :**

Fabien Chassignol

REALITES ENVIRONNEMENT  
BP 430 - 165 Allée du Bief  
01604 TREVOUX CEDEX  
Tél. 04 78 28 46 02 - Fax 04 74 00 36 97

## Sommaire

---

<b>I. Présentation.....</b>	<b>6</b>
<b>II. Mesure de débit .....</b>	<b>8</b>
II.1. Evolution générale du débit .....	8
II.2. Charges hydrauliques .....	10
II.3. Eaux claires parasites permanentes.....	10
<b>III. Charges polluantes .....</b>	<b>11</b>
III.1. Principe.....	11
III.2. Résultats.....	11
III.3. Comparaison par rapport aux charges nominales .....	12
III.4. Vérification du respect de la réglementation (arrêté du 21/07/2015) .....	12
III.5. Vérification du respect de la réglementation (autres prescriptions).....	12
<b>Annexes .....</b>	<b>13</b>

---

## Avant-propos

---

Le Syndicat de Traitement des Eaux d'Ambérieu et son Agglomération porte la compétence assainissement collectif.

Il dispose notamment d'une station d'épuration de type filtre vertical planté de roseaux, d'une capacité nominale de 120 EH, et qui dessert les Allymes à Ambérieu-en-Bugey.

Conformément à l'arrêté du 21 Juillet 2015, relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif (à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO<sub>5</sub>), et notamment à son article 17, les stations d'épuration doivent faire l'objet d'un suivi régulier afin de s'assurer de leur bon fonctionnement et de l'atteinte des objectifs minimaux en termes de performances épuratoires. Ce suivi passe par la réalisation de bilans 24h dont la fréquence dépend de la capacité nominale de l'ouvrage, ici :

Capacité nominale de traitement de la station en kg/j de DBO <sub>5</sub>	Capacité correspondante en équivalents-habitants	Nombre minimal de contrôles	Remarques
≤ 12	≤ 200	-	-

## I. Présentation

### ➤ Durée et période :

La campagne de mesures s'est déroulée du 27 au 28 juin 2018.

### ➤ Conditions météorologiques :

Les mesures ont été réalisées par temps sec.

### ➤ Localisation et type de mesures :

L'Annexe 1 présente les fiches descriptives de chaque point de mesure. Ils seront également localisés sur le plan de la station d'épuration, en Annexe 4, à réception du document.


La campagne de mesures a été réalisée en 2 points. L'appareillage installé figure dans le tableau ci-dessous :

Localisation	Type de mesure	Matériel	Principe de la mesure de débit
<b>Entrée de station d'épuration</b>	Débit + Pollution	Octopus + sonde + échantillonneur SIGMA 900	Mesure de marnage dans le poste de refoulement
<b>Sortie de station d'épuration</b>	Débit + Pollution	Octopus+ sonde + canal venturi + échantillonneur SIGMA 900	Mesure de hauteur sur déversoir normalisé

Les photos suivantes permettent de localiser l'emplacement précis des sondes et crépines :



*Entrée station, emplacement de la sonde*

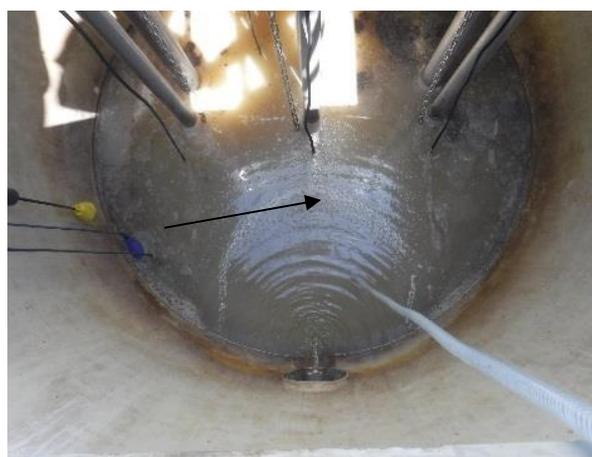

*Entrée station, emplacement de la crépine*



*Sortie station, emplacement de la sonde*



*Sortie station, emplacement de la crépine*

### **➤ Fréquence des mesures et prélèvements :**

La mesure de débit a été réalisée à une fréquence de 15 secondes (quatre enregistrements par minute) en entrée de station et une minute en sortie de station (un enregistrement par minute).

Le bilan pollution a été réalisé proportionnellement au débit transitant au droit de chaque point de mesure (asservissement au débit).

### **➤ Evénements particuliers :**


La campagne s'est déroulée sans incident particulier.

## II. Mesure de débit

### II.1. Evolution générale du débit


Les graphiques suivants montrent l'évolution du débit au niveau de la station d'épuration.

#### ➤ Entrée de station d'épuration :

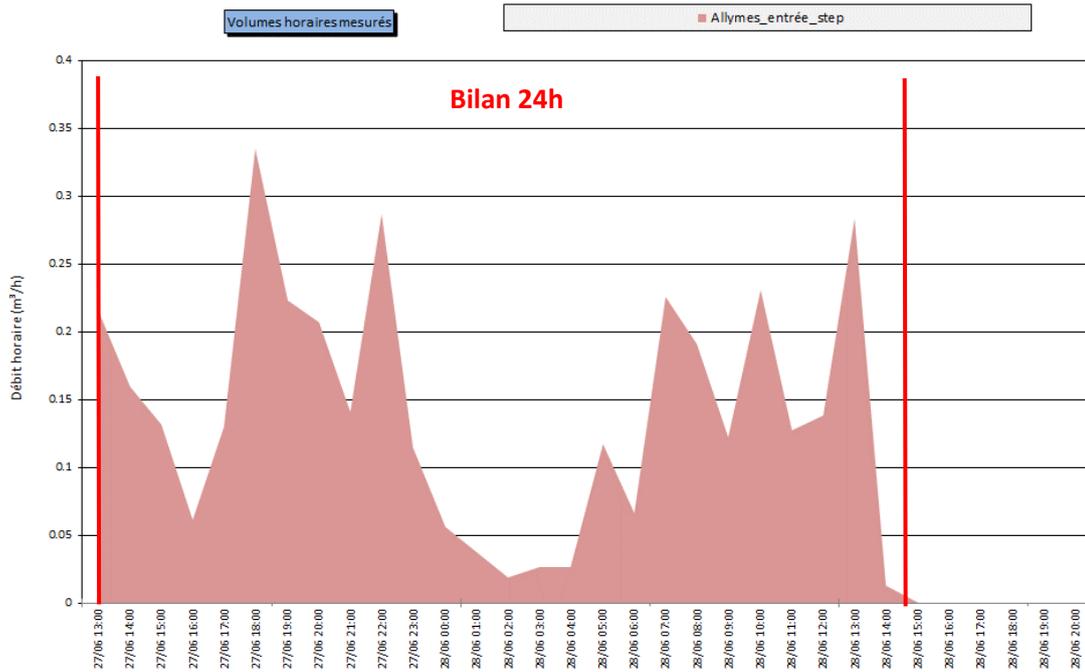

L'analyse du graphique met en évidence un débit nocturne faible traduisant une faible part d'eaux parasites permanentes.

Les pics soudains constatés sur le graphique peuvent s'expliquer par le faible nombre d'utilisateurs raccordés.

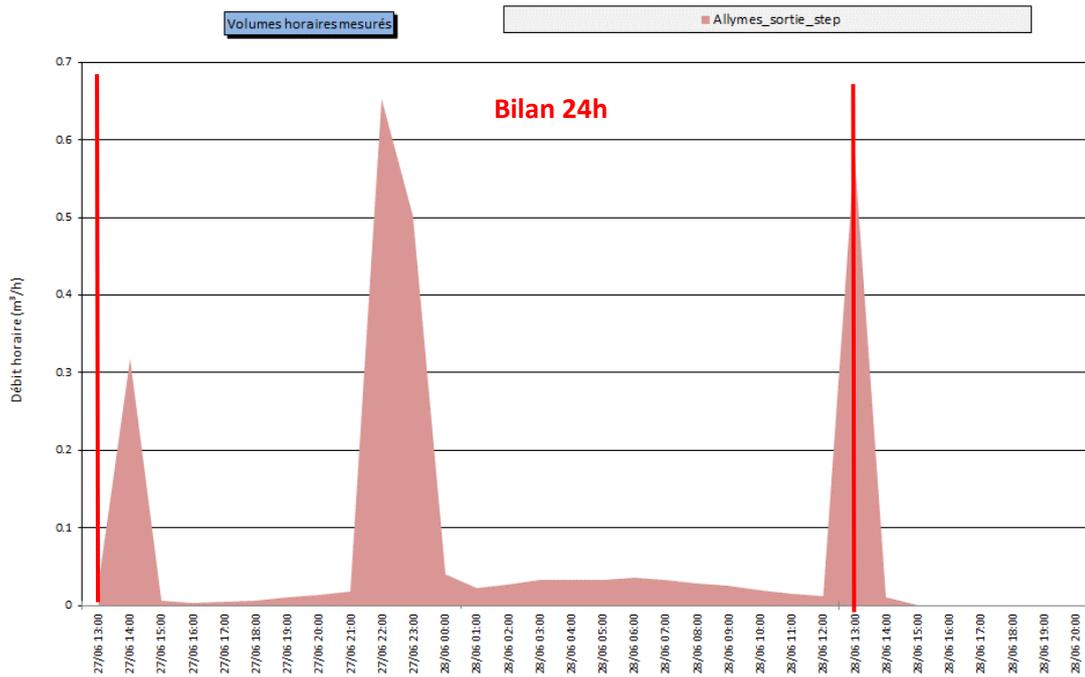**➤ Sortie de station d'épuration :**

L'analyse du graphique met en évidence des pics de débits soudains dus au fonctionnement de la station (alimentation du lit par bâchée).

## II.2. Charges hydrauliques

Le tableau suivant récapitule les principales caractéristiques hydrauliques du bilan :

Débit	Entrée station d'épuration	Sortie station d'épuration
Débit sur les 24h du bilan	3.46 m <sup>3</sup> /j	2.48 m <sup>3</sup> /j
Volume diurne (de 6 à 24h)	2.36 m <sup>3</sup>	
Volume nocturne (de 0 à 6h)	1.10 m <sup>3</sup>	
Débit moyen horaire	0.14 m <sup>3</sup> /h	Sans objet
Débit maximum horaire	0.33 m <sup>3</sup> /h (de 18 h à 19 h)	
Débit minimum horaire	0.02 m <sup>3</sup> /h (de 2 h à 3 h)	

Les fiches en Annexe 2 décrivent plus précisément les débits mesurés (débits horaires, etc.).

Les débits d'entrée et de sortie sont cohérents l'un par rapport à l'autre. La légère différence de débit entre l'entrée et la sortie s'explique par l'influence hydraulique de la station (tampon des bassins, alimentation par bâchée, etc.) et/ou par les incertitudes liées à la mesure.

**La station d'épuration étant dimensionnée pour traiter jusqu'à 18 m<sup>3</sup>/j par temps sec, les volumes reçus lors du bilan correspondent à 20 % de la capacité nominale.**

## II.3. Eaux claires parasites permanentes

Les eaux claires parasites permanentes englobent les différentes sources d'intrusion d'eaux dans le réseau d'assainissement par temps sec. Elles entraînent une surcharge des réseaux d'assainissement et de la station d'épuration, génèrent des coûts de fonctionnement et de renouvellement supplémentaires, nuisent au bon fonctionnement de la station d'épuration et constituent par conséquent une source de dégradation du milieu naturel.

La quantification des eaux claires parasites permanentes est présentée pour l'entrée de station d'épuration en Annexe 2. Une synthèse est proposée ci-dessous :

Débit journalier de temps sec mesuré (entrée station)	Eaux claires parasites permanentes			Pourcentage par rapport à la capacité nominale hydraulique de la station d'épuration
	Part	Volume	Méthode(s) employée(s) pour l'estimation	
3.5 m <sup>3</sup> /j	14 %	0.5 m <sup>3</sup> /j	Etude des minimas nocturnes	3 %

**Remarque :** La quantification des eaux claires parasites permanentes résulte d'une approche théorique tributaire des charges hydrauliques mesurées. Cette approche est d'autant plus incertaine que les charges hydrauliques sont faibles.

**Le réseau du système d'assainissement des Allymes est apparu peu sensible aux eaux claires parasites permanentes lors de ce bilan.**

### III. Charges polluantes

#### III.1. Principe

Un bilan pollution a été réalisé en amont et en aval de la station d'épuration à l'aide de préleveurs automatiques réfrigéré, asservis au débit des points de mesure correspondants.

Les paramètres suivis ont été : pH, MES, NO<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, DCO, DBO<sub>5</sub>, NTK, NGL, PT.

Les échantillons reconstitués sont transmis au laboratoire d'analyses EUROFINs, certifié Cofrac. Les rapports d'analyses complets sont fournis en Annexe 3.

#### III.2. Résultats

Les principaux résultats des analyses et des flux correspondants sont consignés dans le tableau suivant :

Présentation		BILAN 24h - Allymes_entrée_step				Bilan 24h - sortie station				
Durée bilan :	24 h	Période : du 27/06 à 13h au 28/06/18 à 13h				Période : du 27/06 à 13h au 28/06/18 à 13h				
		Météo :	Temps sec	Débit jour :	3.5 m <sup>3</sup> /j	Météo :	Temps sec	Débit jour :	2.5 m <sup>3</sup> /j	
Résultats d'analyse et calculs des flux										
Paramètres	Concentrations		Flux				Concentrations		Flux	
	Valeur	Unité	Valeur	Unité	EH	Base	Valeur	Unité	Valeur	Unité
DBO <sub>5</sub> <sub>nd</sub>	440.0	mg/l	1.52	kg/j	25	60 g/j.EH	12.0	mg/l	0.03	kg/j
DCO <sub>nd</sub>	682.0	mg/l	2.36	kg/j	20	120 g/j.EH	101.0	mg/l	0.25	kg/j
MEST	180.0	mg/l	0.62	kg/j	7	90 g/j.EH	25.0	mg/l	0.06	kg/j
Azote Kjeldahl	-	mg/l				15 g/j.EH	5.9	mg/l	0.01	kg/j
Azote Global	< 3.28	mg/l	< 0.01	kg/j	1	16 g/j.EH	94.8	mg/l	0.23	kg/j
Nitrates	< 1.00	mg/l	< 0.00	kg/j			380.0	mg/l	0.94	kg/j
Nitrites	< 0.16	mg/l	< 0.00	kg/j			10.4	mg/l	0.03	kg/j
Ammonium	96.0	mg/l	0.33	kg/j			0.8	mg/l	0.00	kg/j
Phosphore total	9.4	mg/l	0.03	kg/j	16	2 g/j.EH	8.0	mg/l	0.02	kg/j
pH	7.2						7.2			
Rapport DCO <sub>nd</sub> / DBO <sub>5</sub> <sub>nd</sub>	1.6									
Paramètres		Jour 1								
		%								
DBO <sub>5</sub> <sub>nd</sub>		98								
DCO <sub>nd</sub>		89								
MEST		90								
Azote Kjeldahl		-								
Phosphore total		39								

\* Les ratios considérés correspondent à des concentrations classiques d'un effluent domestique (valeurs réglementaires ou usuelles, issues du guide de l'assainissement - éditions du Moniteur).

La température en entrée de station était de 25.3°C et de 23.8°C en sortie.

Le rapport DCO/DBO5 indique un effluent facilement biodégradable.

### III.3. Comparaison par rapport aux charges nominales

Le tableau suivant compare les charges entrantes aux capacités nominales de la station d'épuration.

Paramètre	Charge nominale de la station d'épuration	Charge reçue en entrée	Pourcentage par rapport à la charge nominale
DBO <sub>5</sub>	120 EH	25 EH	21 %
	7.2 kg DBO <sub>5</sub> /j	1.5 kg DBO <sub>5</sub> /j	
DCO	120 EH	20 EH	17 %
	14.4 kg DCO/j	2.4 kg DCO/j	

**La station des Allymes n'a pas atteint sa capacité nominale.**

### III.4. Vérification du respect de la réglementation (arrêté du 21/07/2015)

Le tableau suivant compare les concentrations en sortie de station d'épuration et les rendements épuratoires avec la réglementation en vigueur, actuellement l'arrêté du 21/07/2015.

Paramètres	Concentrations		Rendements	
	A ne pas dépasser en sortie (Arrêté 21/07/2015)	Mesurées lors du bilan	Minimum à atteindre (Arrêté 21/07/2015)	Observés lors du bilan
DBO <sub>5</sub> *	35 mg/l	12 mg/l	60 %	98 %
DCO-ST *	200 mg/l	101 mg/l	60 %	89 %
MEST**	-	25 mg/l	50 %	90 %

\* Pour les paramètres DBO<sub>5</sub> et DCO, les performances doivent être respectées soit en rendement, soit en concentration.

\*\* Il est également indiqué dans ce nouvel arrêté que « le respect du niveau de rejet pour le paramètre MES est facultatif dans le jugement de la conformité en performance ».

**L'analyse des résultats permet de mettre en évidence le fonctionnement correct de la station d'épuration des Allymes, qui satisfait aux valeurs minimales réglementaires définies dans l'arrêté du 21/07/2015.**

### III.5. Vérification du respect de la réglementation (autres prescriptions)

Certaines stations d'épuration peuvent être soumises à des prescriptions plus strictes que l'arrêté du 21/07/2015. Celles-ci sont précisées dans l'arrêté portant déclaration ou autorisation du système d'assainissement.

**Le système d'assainissement des Allymes auquel appartient la station d'épuration suivie, n'est pas soumis à une réglementation locale plus stricte que l'arrêté du 21/07/2015.**



# Annexes

---






## **Annexe 1 :**

### **Fiches descriptives des points de mesure (2)**

---




	<b>Syndicat de Traitement des Eaux d'Ambérieu et son Agglomération</b> <b>Autosurveillance des stations d'épuration</b>
	<b>Fiche caractéristique du point de mesure :</b> <span style="float: right;"><b>Les Allymes</b></span>

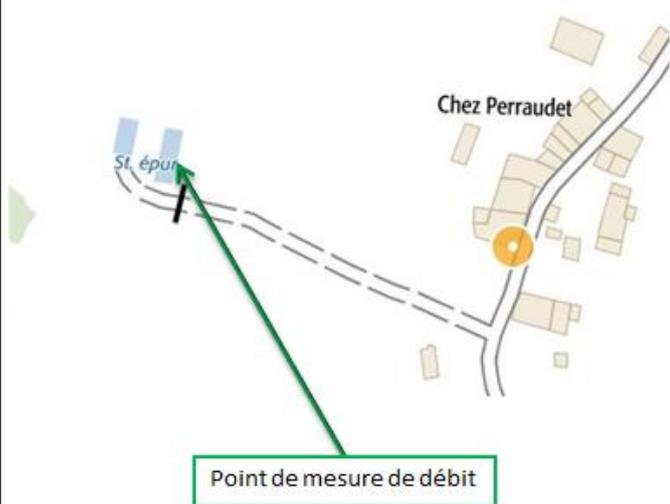Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Ambérieu-en-Bugey Localisation du point : Entrée STEP Les Allymes Type de réseau : Séparatif Diamètre du réseau : Ø 200 Type d'ouvrage : Regard de visite Nature des effluents : Domestique ZI/ZA en amont : Aucune Volume journalier théorique Nc Site de prélèvement : Même ouvrage Commentaire :	 <p style="text-align: center; border: 1px solid green; padding: 2px;">Point de mesure de débit</p>
Caractéristiques générales	
Période : 27/06 au 28/06/2018 Contexte fréquentation : Période estivale Contexte météo : Sec Cumul pluvio sur la période : 0.0 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Octopus	Date : 20-21/06/2018
Principe des mesures : Mesure hauteur	Appareillage : Sigma 900P
Norme : NF X10-311	Norme : ISO 5667-10
Pas de temps de l'enregistrement : 15 secondes	Asservissement : Reconstitution selon débit horaire
Echancrure : Sans objet	Fréquence d'échantillonnage : >0.01m <sup>3</sup>
Angle de mesure : Sans objet	Echantillonnage : Moyen 24 h



	<b>Syndicat de Traitement des Eaux d'Ambérieu et son Agglomération</b> <b>Autosurveillance des stations d'épuration</b>	
	<b>Fiche caractéristique du point de mesure :</b>	<b>Les Allymes</b>

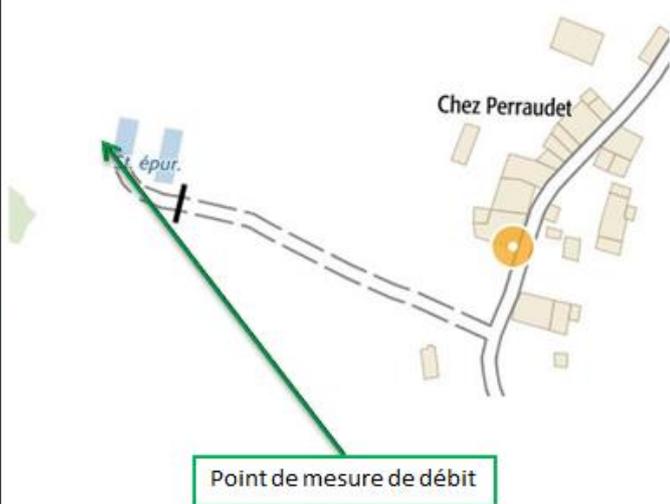Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Ambérieu-en-Bugey Localisation du point : Sortie STEP Les Allymes Type de réseau : Séparatif Diamètre du réseau : Ø 200 Type d'ouvrage : Regard de visite Nature des effluents : Domestique ZI/ZA en amont : Aucune Volume journalier théorique Nc Site de prélèvement : Même ouvrage Commentaire :	
Caractéristiques générales	
Période : 27/06 au 28/06/2018 Contexte fréquentation : Période estivale Contexte météo : Sec Cumul pluvio sur la période : 0.0 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Octopus Principe des mesures : Déversoir à mince paroi Norme : NF X10-311 Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute Echanturage : Triangulaire Angle de mesure : 60	Date : 20-21/06/2018 Appareillage : Sigma 900P Norme : ISO 5667-10 Asservissement : Reconstitution selon débit horaire Fréquence d'échantillonnage : >0.01m³ Echantillonnage : Moyen 24 h





## **Annexe 2 :**


### **Fiches descriptives des débits de temps sec (2)**




**Bilan d'autosurveillance des stations d'épuration du STEASA**

Fiche Débit de temps sec

Allymes\_entrée\_step

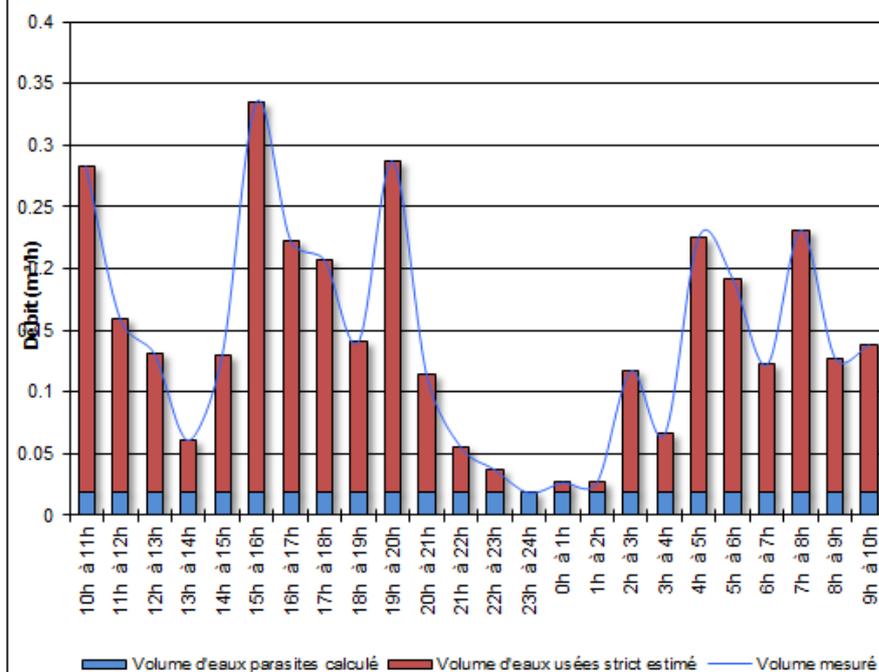**Evolution du débit moyen de temps sec**

**Débit horaire**

Heure	Volume (m³)
10h à 11h	0,28
11h à 12h	0,16
12h à 13h	0,13
13h à 14h	0,06
14h à 15h	0,13
15h à 16h	0,33
16h à 17h	0,22
17h à 18h	0,21
18h à 19h	0,14
19h à 20h	0,29
20h à 21h	0,11
21h à 22h	0,06
22h à 23h	0,04
23h à 24h	0,02
0h à 1h	0,03
1h à 2h	0,03
2h à 3h	0,12
3h à 4h	0,07
4h à 5h	0,23
5h à 6h	0,19
6h à 7h	0,12
7h à 8h	0,23
8h à 9h	0,13
9h à 10h	0,14
<b>Total</b>	<b>3,46</b>

**Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP)**
**Méthode 1 : Etude des minima nocturnes**

Débit minimum nocturne (m³/h) sur 3 h	0,02
Coefficient de correction	0,80
Estimation du volume d'ECPP (m³/h)	0,02
V <sub>M1</sub> : Volume estimé d'ECPP (m³/j)	0,50

**Méthode 2 : Etude de la dilution des effluents**


Paramètre	DBO <sub>5</sub>	DCO	MES	NTK	P <sub>t</sub>
Concentration mesurée (mg/l)	440	682	180	3	17
Concentration théorique (mg/l)	350	800	350	80	25
Taux de dilution	0,8	1,2	1,9	24,4	1,5
Volume moyen mesuré (m³/j)	3				
Taux de dilution sur DCO & NTK	12,8				
V <sub>M2</sub> : Volume estimé d'ECPP (m³/j)	3,2				

**Synthèse :**

V <sub>eaux parasites</sub> = (V <sub>M1</sub> ) =	0,5 m³/j
V <sub>eaux usées</sub> =	3,0 m³/j

**Commentaires :**

Les deux approches présentent des résultats divergents. Seul la méthode 1 à été considérée.

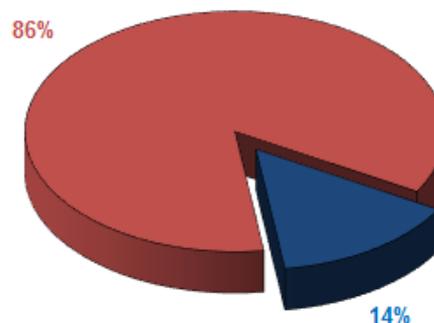


- Part d'eaux parasites calculée
- Part d'eaux usées estimée



**Bilan d'autosurveillance des stations d'épuration du STEASA**

**Fiche Débit de temps sec**

Allymes\_sortie\_step

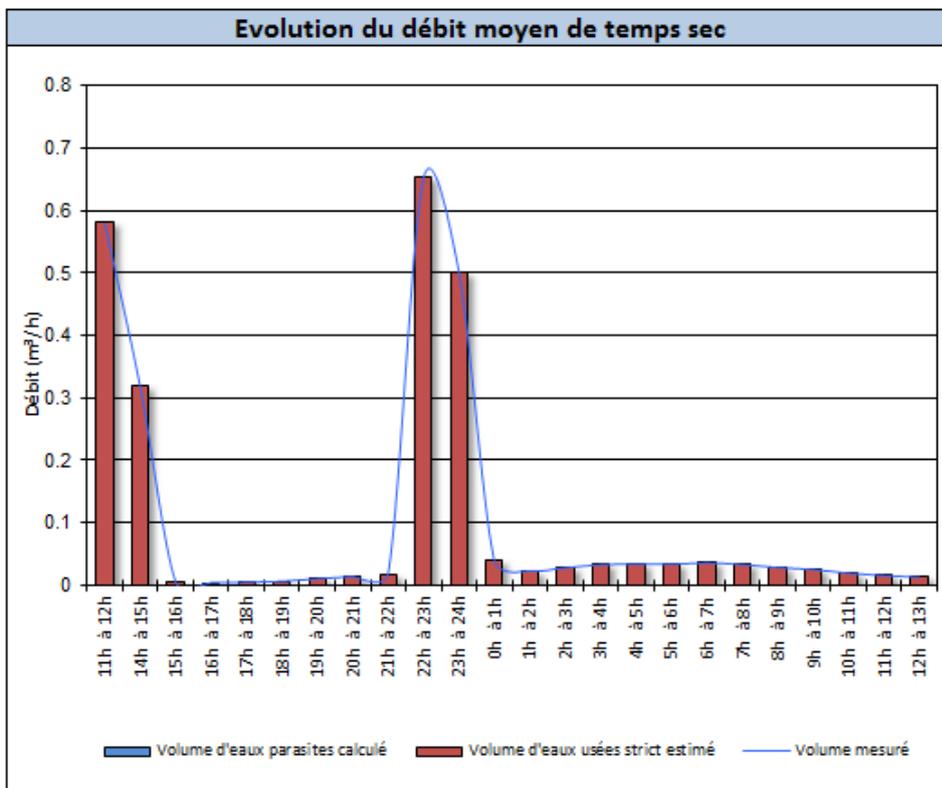

Débit horaire	
Heure	Volume (m³)
11h à 12h	0.58
14h à 15h	0.32
15h à 16h	0.01
16h à 17h	0.00
17h à 18h	0.00
18h à 19h	0.01
19h à 20h	0.01
20h à 21h	0.01
21h à 22h	0.02
22h à 23h	0.65
23h à 24h	0.50
0h à 1h	0.04
1h à 2h	0.02
2h à 3h	0.03
3h à 4h	0.03
4h à 5h	0.03
5h à 6h	0.03
6h à 7h	0.03
7h à 8h	0.03
8h à 9h	0.03
9h à 10h	0.03
10h à 11h	0.02
11h à 12h	0.02
12h à 13h	0.01
<b>Total</b>	<b>2.5</b>



## **Annexe 3 :** **Résultats bruts d'analyse (Eurofins)**

---





## **Annexe 4 :** **Plan de la station d'épuration**

---

**REALITES ENVIRONNEMENT**  
**Monsieur Jeremie PAGNON**  
165, allée du bief  
01152 TREVoux

## RAPPORT D'ANALYSE

**Dossier N° : 18E071591**

Version du : 27/08/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-120864-01

Date de réception : 29/06/2018

Référence Dossier : N° Projet : 1805017

Nom Projet : Autosurveillance STEASA

Nom Commande : Rachel\_Autosurveillance\_STEASA\_2018

Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Aurélie Schaeffer / AurelieSchaeffer@eurofins.com / +33 3 88 02 15 68

N° Ech	Matrice		Référence échantillon
001	Eau chargée/Résiduaire	(EC)	Ambérieu-en-Bugey - Entrée STEP Les Allymes
002	Eau chargée/Résiduaire	(EC)	Ambérieu-en-Bugey - Sortie STEP Les Allymes

## RAPPORT D'ANALYSE

**Dossier N° : 18E071591**

Version du : 27/08/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-120864-01

Date de réception : 29/06/2018

Référence Dossier : N° Projet : 1805017

Nom Projet : Autosurveillance STEASA

Nom Commande : Rachel\_Autosurveillance\_STEASA\_2018

Référence Commande :

N° Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse :

	001	002
	<b>Ambérieu-en-Bugey - Entrée STEP Les Allymes EC</b>	<b>Ambérieu-en-Bugey - Sortie STEP Les Allymes EC</b>
	28/06/2018	28/06/2018
	30/06/2018	30/06/2018

### Analyses immédiates

LS009 : **Mesure du pH**

	# 7.2	# 7.2
pH		
Température de mesure du pH	°C 20.8	21.0

LS010 : **Matières en Suspension (MES) par filtration**

	* 180	* 25
mg/l		

### Indices de pollution

LS02M : **Azote Nitrique / Nitrates (NO3)**

	# <1.00	# 380
Nitrates	mg NO3/l	
Azote nitrique	mg N-NO3/l	# 85.7

LS02X : **Azote Nitreux / Nitrites (NO2)**

	# <0.16	# 10.4
Nitrites	mg NO2/l	
Azote nitreux	mg N-NO2/l	# 3.18

LS461 : **Demande chimique en Oxygène (DCO)**

	* 682	* 101
mg O2/l		

LS18L : **Demande Chimique en Oxygène (ST-DCO)**

	* 440	* 12
mg O2/l		

LS463 : **Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)**

	* -	* 5.9
mg N/l		

LS007 : **Azote Kjeldahl (NTK)**LS572 : **Azote ammoniacal**

	* 75	* 0.6
mg N/l		

	* 96	* 0.8
mg NH4/l		

LS474 : **Calcul de l'azote global (NO2+NO3+NTK)**

	<3.28	94.8
mg N/l		

### Métaux

LS488 : **Minéralisation acide****nitrique avant analyse métaux**

	* Fait	* Fait
mg P/l		

LK07G : **Phosphore (P)**

D : détecté / ND : non détecté

## RAPPORT D'ANALYSE

**Dossier N° : 18E071591**

Version du : 27/08/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-120864-01

Date de réception : 29/06/2018

Référence Dossier : N° Projet : 1805017

Nom Projet : Autosurveillance STEASA

Nom Commande : Rachel\_Autosurveillance\_STEASA\_2018

Référence Commande :

Observations	N° Ech	Réf client
Demande Chimique en Oxygène : Suite à un problème technique, l'analyse a été réalisée suivant la norme ISO 15705 - Détermination de l'indice de demande chimique en oxygène (ST-DCO), méthode à petite échelle en tube.	(001)	Ambérieu-en-Bugey - Entrée STEP Les Allymes
L'analyse de DBO5 a été réalisée sur une fraction d'échantillon congelée à réception.	(001) (002)	Ambérieu-en-Bugey - Entrée STEP Les Allymes / Ambérieu-en-Bugey - Sortie STEP Les Allymes /
Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation. L'échantillon a néanmoins été conservé dans les meilleures conditions de stockage.	(001) (002)	Ambérieu-en-Bugey - Entrée STEP Les Allymes / Ambérieu-en-Bugey - Sortie STEP Les Allymes /
Spectrophotométrie visible : l'analyse a été réalisée sur l'échantillon filtré à 0.45µm.	(001) (002)	Ambérieu-en-Bugey - Entrée STEP Les Allymes / Ambérieu-en-Bugey - Sortie STEP Les Allymes /
Suite à un souci lors de l'analyse de NTK au laboratoire, la mesure de NTK n'a pas pu être réalisée	(001)	Ambérieu-en-Bugey - Entrée STEP Les Allymes

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement : <http://www.labeau.ecologie.gouv.fr>

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l'arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré sur : [www.eurofins.fr](http://www.eurofins.fr) ou disponible sur demande.

---

**RAPPORT D'ANALYSE**

---

**Dossier N° : 18E071591**

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-120864-01

Référence Dossier : N° Projet : 1805017

Nom Projet : Autosurveillance STEASA

Nom Commande : Rachel\_Autosurveillance\_STEASA\_2018

Référence Commande :

Version du : 27/08/2018

Date de réception : 29/06/2018



Aurélie Schaeffer

Coordinateur de Projets Clients

## Annexe technique

**Dossier N° : 18E071591**

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-120864-01

Emetteur :

Commande EOL : 006-10514-349992

Nom projet : Autosurveillance STEASA

Référence commande :

### Eau chargée/Résiduaire

Code	Analyse	Principe et référence de la méthode	LQI	Unité	Prestation réalisée sur le site de :
LK07G	Phosphore (P)	ICP/AES - NF EN ISO 15587-2 / NF EN ISO 11885	0.1	mg/l	Eurofins Analyse pour l'Environnement France
LS007	Azote Kjeldahl (NTK)	Volumétrie - NF EN 25663	3	mg N/l	
LS009	Mesure du pH pH Température de mesure du pH	Potentiométrie - NF EN ISO 10523		°C	
LS010	Matières en Suspension (MES) par filtration	Gravimétrie [Filtre Millipore AP40] - NF EN 872	2	mg/l	
LS02M	Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Nitrates Azote nitrique	Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1	1	mg NO3/l	
			0.22	mg N-NO3/l	
LS02X	Azote Nitreux / Nitrites (NO2) Nitrites Azote nitreux	Spectrophotométrie [Détection photométrique - Méthode à petite échelle en tube fermé] - ISO 15705	0.04	mg NO2/l	
			0.01	mg N-NO2/l	
LS18L	Demande Chimique en Oxygène (ST-DCO)	Spectrophotométrie [Détection photométrique - Méthode à petite échelle en tube fermé] - ISO 15705	10	mg O2/l	
LS461	Demande chimique en Oxygène (DCO)	Volumétrie - NF T 90-101	30	mg O2/l	
LS463	Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)	Electrométrie [Electrochimie] - NF EN 1899-1	3	mg O2/l	
LS474	Calcul de l'azote global (NO2+NO3+NTK)	Calcul - Calcul		mg N/l	
LS488	Minéralisation acide nitrique avant analyse métaux	Digestion acide - NF EN ISO 15587-2			
LS572	Azote ammoniacal Azote ammoniacal Ammonium	Volumétrie - NF T 90-015-1	0.5	mg N/l	
			0.6	mg NH4/l	

## Annexe de traçabilité des échantillons

*Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire*

**Dossier N° : 18E071591**

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-120864-01

Emetteur :

Commande EOL : 006-10514-349992

Nom projet : N° Projet : 1805017

Référence commande :

Autosurveillance STEASA

Nom Commande : Rachel\_Autosurveillance\_STEASA\_2018

### Eau chargée/Résiduaire

Référence Eurofins	Référence Client	Date&Heure Prélèvement	Code-barre	Nom flacon
18E071591-001	Ambérieu-en-Bugey - Entrée STEP L28/06/2018			
18E071591-002	Ambérieu-en-Bugey - Sortie STEP L28/06/2018			